

# アクアオート「止水栓・機能部接続部から漏水する」のお知らせ

## 事 象


クイックファスナーが外れ、止水栓と機能部の接続部分から漏水する。

対象:自動水栓全般

接続部




自動水栓

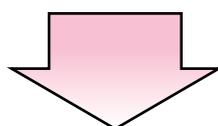

## 原 因

止水栓に機能部のつばが十分差し込まれておらず、クイックファスナーが斜めに取付いているためです。

クイックファスナーが、最後まで差し込まれていないためです。

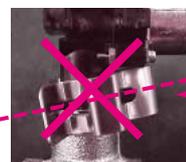


斜め



挿入不足

もう  
だいじょうぶ!

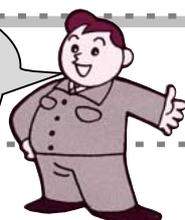

## これで解決

- ①機能部のツバが、止水栓のツバに密着するまで差し込んでください。

機能部のツバ


止水栓のツバ



隙間

- ②クイックファスナーは、カチッと音がするまで差し込んでください。

- ③クイックファスナーの溝に、止水栓と機能部のツバが入っているか確認してください。

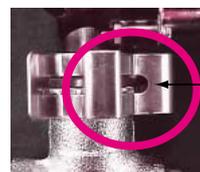

クイック  
ファスナー  
の溝

### [その他]

取替えの現場等で給水の取出し位置が高く、アクアオートの機能部が洗面器と干渉する場合は、別売の取付け脚をご利用ください。

・品番:TN74-1X (1個入り)

・品番:TN75RX (2個入り)



(TN74-1X)