


シングルレバー混合栓 シャワーホースの連結管(銅管) 接続時の注意点

不具合事例

2次側のシャワーホースが、連結管(銅管)接続部から
抜け水漏れする。

対象：シングルレバー混合栓（ハンドシャワータイプ）

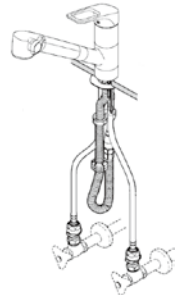

なぜ？

原因

シャワーホースを連結管に接続する際、ホースのワンタッチカプラー
が最後までしっかり接続されていなかったことで、使用中にワンタッチ
カプラーが連結管から抜け水漏れしたものです。



これで解決

必ず実施

＜重要＞

それ以上差し込めなくなる(ロックされる)まで
ワンタッチカプラーを連結管にまっすぐ差し込み、
右図の取り付け後の確認を十分をお願いします。


正常ロック状態



未ロック状態



台所用水栓の施工説明書抜粋

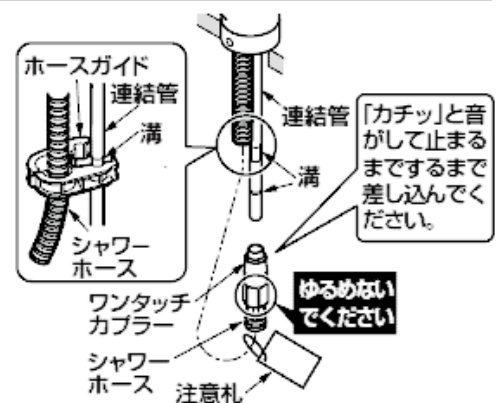

取り付け後の確認

- 溝が隠れていること
- グリーンのスリーブが5mm程度出ていること
- ワンタッチカプラーを真っすぐ引っ張って外れないこと

5mm
程度

溝

重要

グリーンの
スリーブ