

浄水器「ホースが破裂した」のお知らせ

事象

浄水器用水栓とビルトイン浄水器カートリッジ
又は、アルカリスリムビルトインの組み合わせに
おいて、ホースが破裂して漏れた。

対象:シングルレバー混合栓 KHTK50A1X, KHTK52-1X
KHTK53-1X, KLYK50A1X
KLTK52-1X, KLTK53-1X など

セット

セット

アルカリスリムビルトイン KHTEK531B1X, KL

浄水器カートリッジ KHTEK301B1X, KLTK301



原因



なぜ？


シンクキャビネット内の給水吐水ホースが折れ曲がった状態で、
湯側配管に直接接触し、高温が加わったことによるものです。

もう
だいじょうぶだよ




これで解決

ホースは湯側配管に直接接触しないようにし、本体に同梱して
いる断熱材(2本)を割って、配管に巻きつけてください。

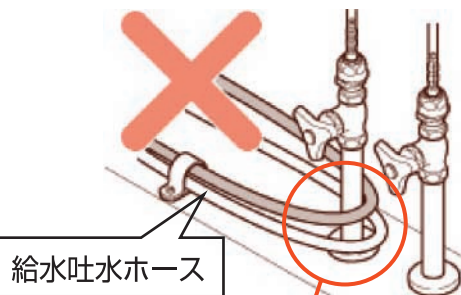

給水吐水ホース

湯側配管に接触

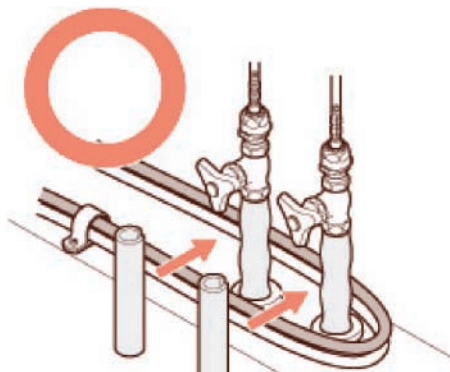

断熱材

※配管に巻きつける