


净水器カートリッジ取付け時の注意点のお知らせ

事象



ビルトイン形净水器カートリッジが破損し、漏水した。

対象品番：TK300BNX、TH634N、TH634RR、TH634-1

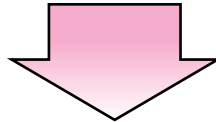

原因

カートリッジへ給水一次側を直結したためです。(カートリッジの先に一般単水栓又は製氷機などを接続)
ビルトイン形净水器用カートリッジは、二次側給水接続仕様となっていますので、一次側圧力が常時加わりますと、カートリッジが耐えられず、底ふたが外れたり接続箇所などから漏水することがあります。

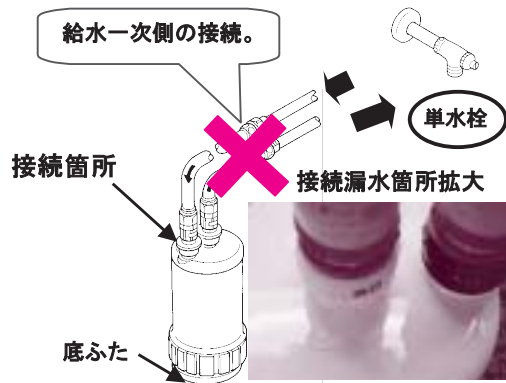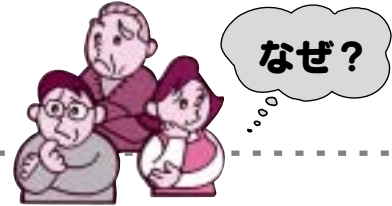


もう
だいじょうぶだよ



これで解決

ビルトイン形净水器用カートリッジは、必ず当社専用水栓とセットで使用し、一次側圧力が常時加わることがないようにしてください。

専用水栓は、一次側接続管(1本)+二次側接続管(2本)が付いています。

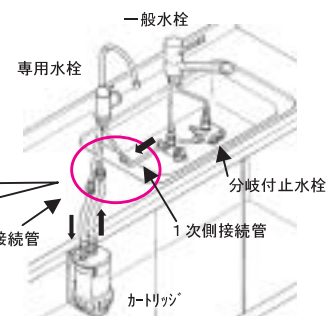

その他

カートリッジのろ過性能は3万リットルまたは12ヶ月です。しかし、水質によっては短くなることはあります。流量が減少したなと思ったら、交換の時期ですので早めの交換をお客様におすすめてください。

1年過ぎたら、念のため早めの交換をお勧めします。お客様にも説明をお願いします。