TK181（ハイクラスシリーズ）

主な不具合事象	点検箇所	処理方法	部品品番
水が止まらない	①	バルブ部の交換	THY566S
レバー操作が固い	①	バルブ部の交換	
断熱キャップの割れ	②	断熱キャップの交換	THY614-5
回転スパウト部からの水漏れ	③	パッキンの掃除	—
	④	Uパッキンのグリスアップまたは交換	91950HPSP
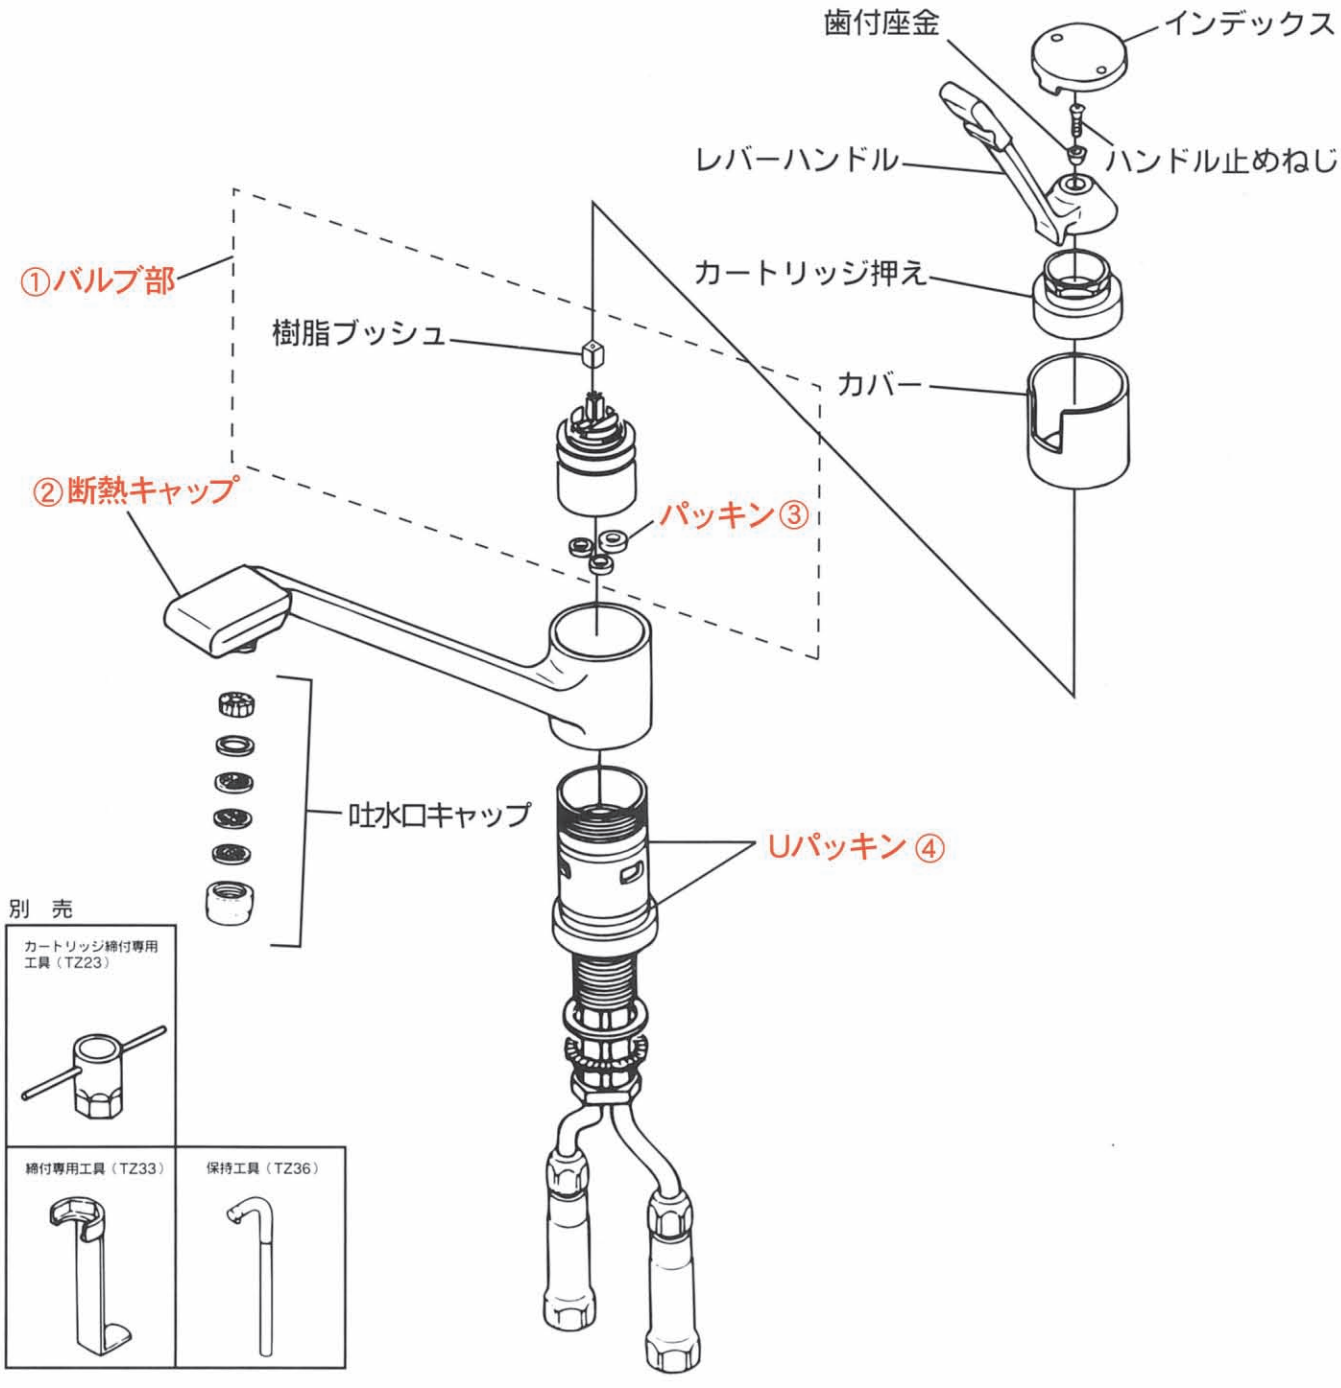
＊部品1個の品番