TK231（旧型ジョイシリーズ）

	主な不具合事象	処理方法	部品番号
①	水が止まらない。	バルブ部カートリッジの交換	THY566S
②	レバー操作が固い。	バルブ部カートリッジの交換	THY566S
③	断熱キャップの割れ	断熱キャップの交換	TH614-3
④	回転スパウト部からの水漏れ	パッキンの掃除、 Uパッキンのグリスアップまたは交換	91950HPSP

作業手順解説

作業手順解説

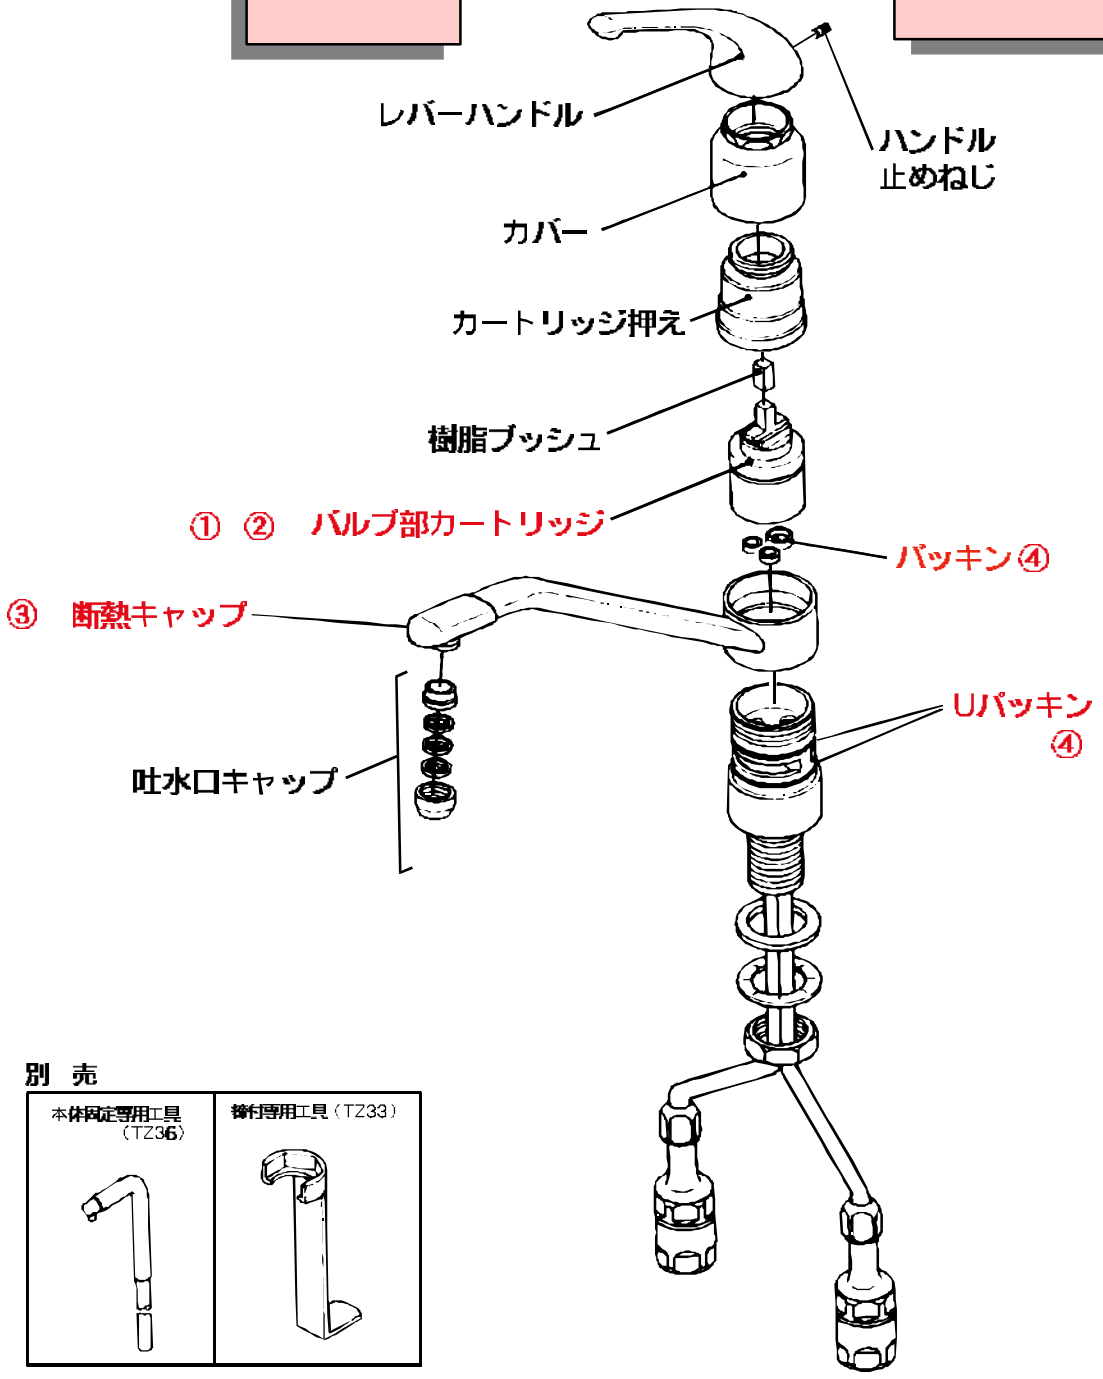

別　売

本体固定専用工具（TZ36）	据付専用工具（TZ33）

作業手順解説

台所用水栓　断熱キャップ取替手順（TK231）　＜1／1＞

（1）整流キャップをゆるめて外す。

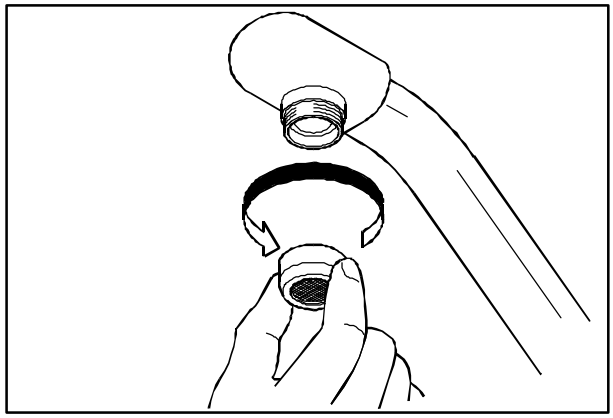

（2）ブッシュを取り外す

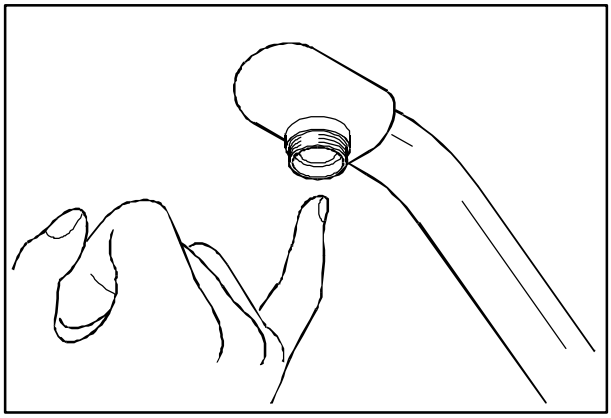

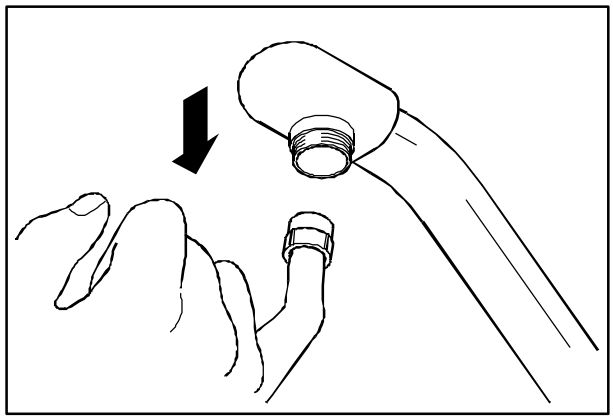

（3）断熱キャップを取り外す。

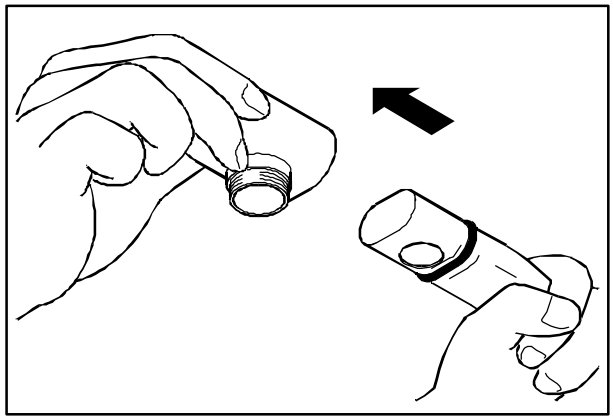

作業手順解説

シングルレバー式水栓　バルブ部カートリッジ取替手順（TK231）　＜1／2＞

（0）止水栓を閉める。

※ハンドルを開き水栓本体の残圧を抜く。

（1）ハンドル止めねじを緩める。

※紛失しないよう注意

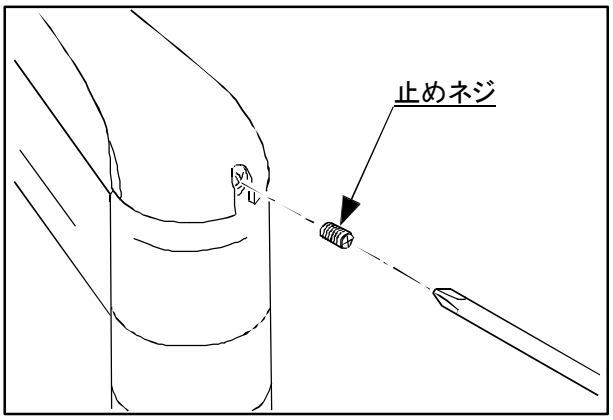

（2）レバーハンドルを引き抜く。

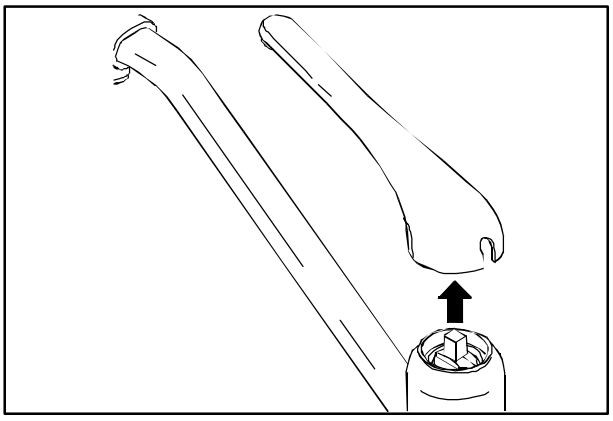

（3）カバーを外す。

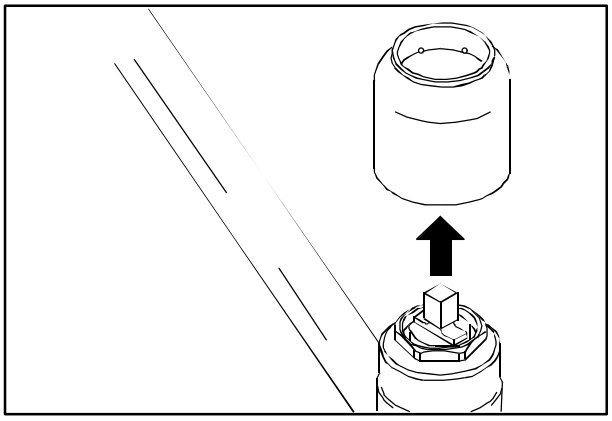

（4）専用工具で本体を固定する。

※本体固定専用工具＜ＴＺ３６＞

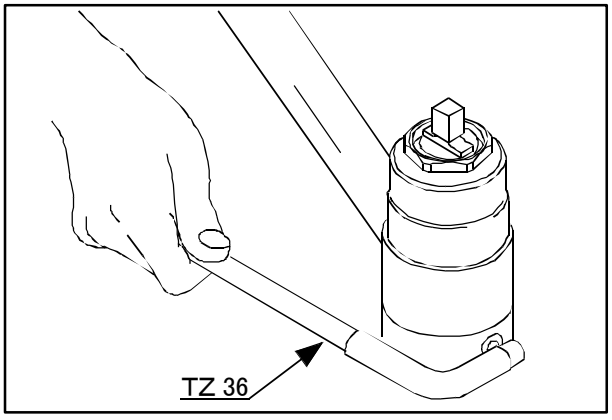

ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ式水栓 バルブ部カートリッジ取替手順(TK231) ＜2／2＞

（5）カートリッジ押えを外す。

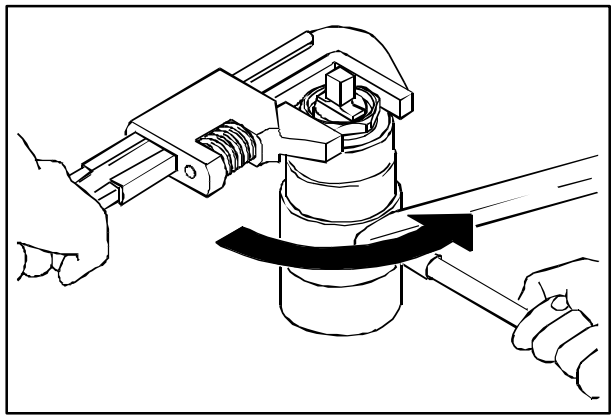

（6）バルブ部カートリッジを取り出す。

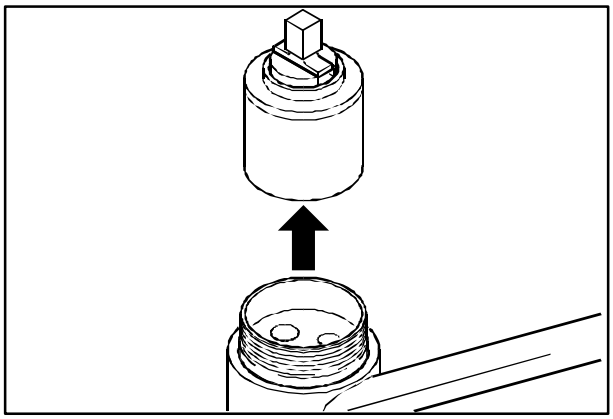

（7）パッキンを取り出す。

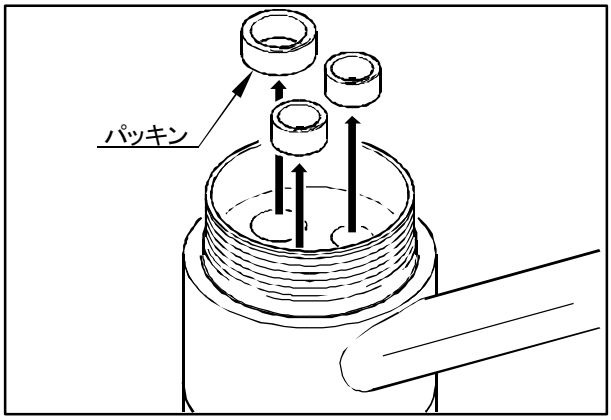

（8）バルブ部カートリッジを取替える。

※カートリッジ凸部を本体凹部に合わせる。

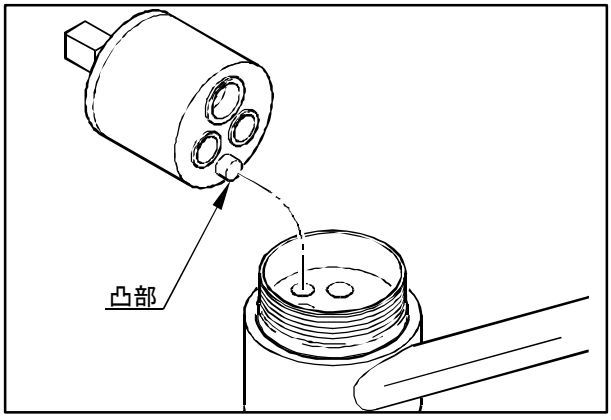

作業手順解説

シングルレバー式水栓　バルブ部カートリッジ取替手順（TF21AHN）　＜1／1＞

（0）止水栓を閉める。

※ハンドルを開き水栓本体の残圧を抜く。

（1）キャップふたを外す。

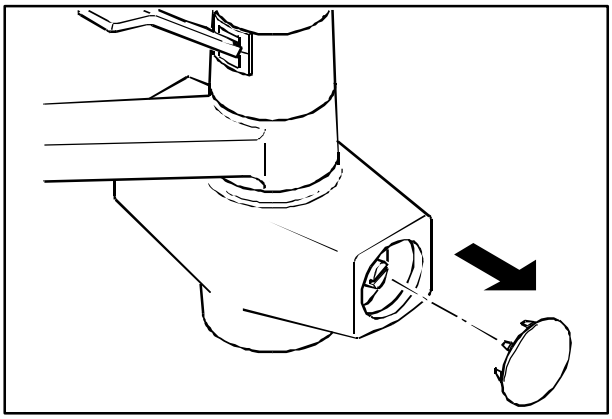

（2）バルブ部カートリッジを取外す。

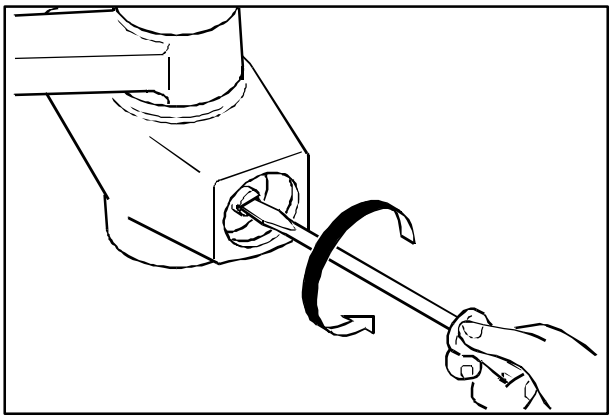

（3）フィルター・ローラを点検する。

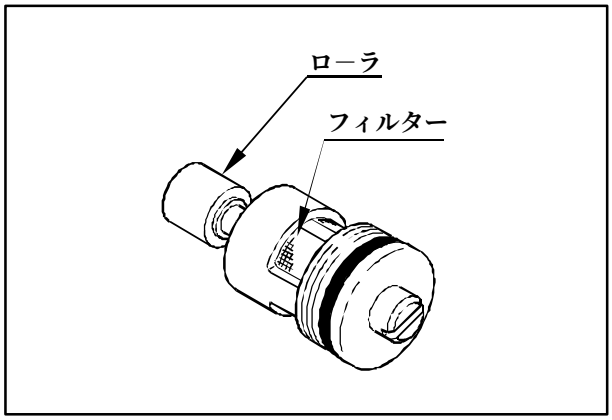

（4）傷んでいれば左右ともに取り替える。

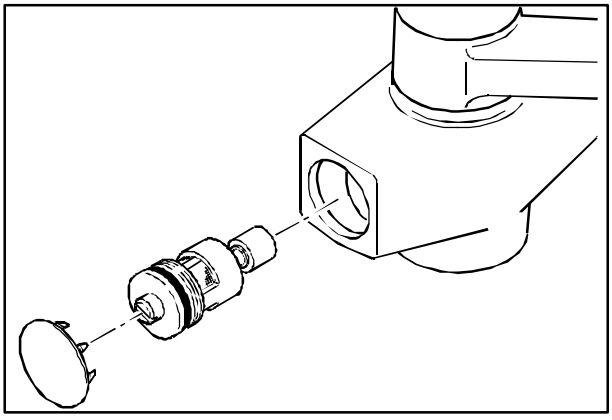

作業手順解説

シングルレバー式水栓 バルブ部カートリッジ取替手順（TKJ31 型） ＜1／3＞

（0）止水栓を閉める。

※ハンドルを開き水栓本体の残圧を抜く。

（1）レバーハンドルを上に引き抜く。

※ワンタッチ着脱です！

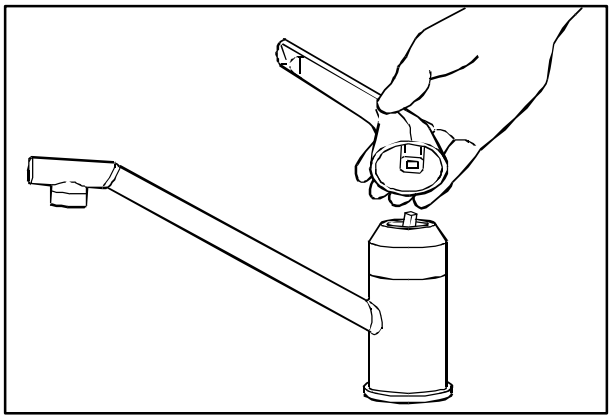

（2）廻り止めリングを外す。

※旧タイプ壁付のＴＫＪ３０には
付いていません

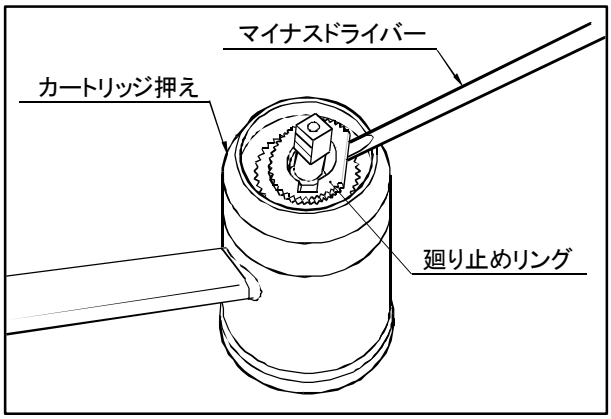

（3）カートリッジ押えを取外す。

※旧タイプのＴＫＪ３０型は六角がきって
あり、モーターレンチで取外します。

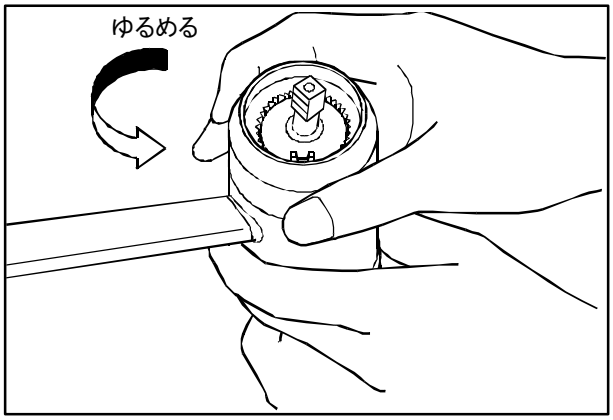

（4）バルブ部カートリッジを取外す。

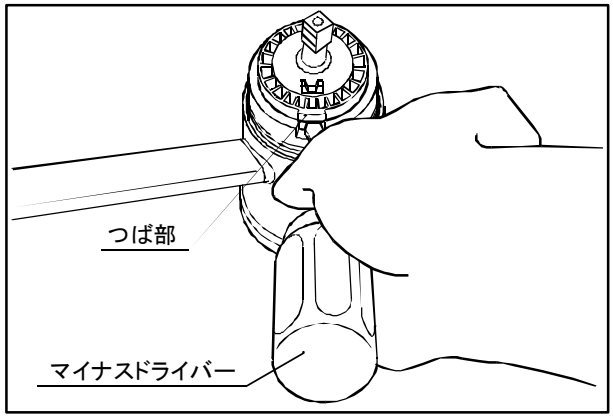

シングルレバー式水栓　バルブ部カートリッジ取替手順（TKJ31 型）　＜2／3＞

（5）フレアパッキンとバネを取外す。

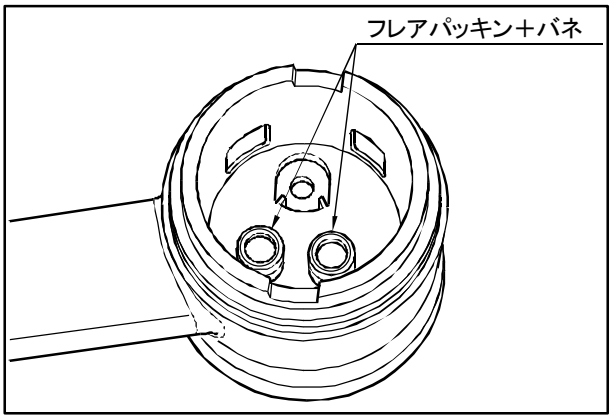

（6）フレアパッキンとバネを確認する。

※バネの向きに注意

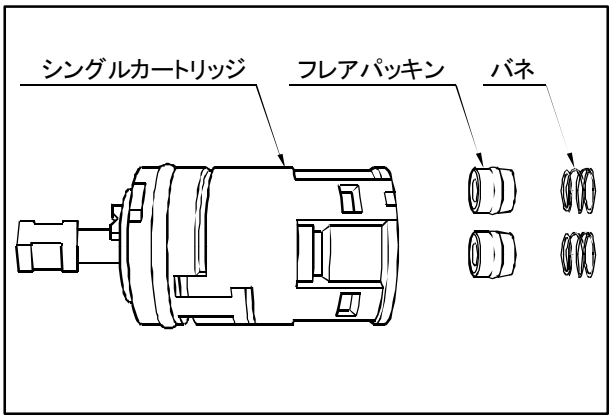

（7）フレアパッキンとバネを取付ける。

※細長い棒状のもので、ガイドすると
　入れ易い

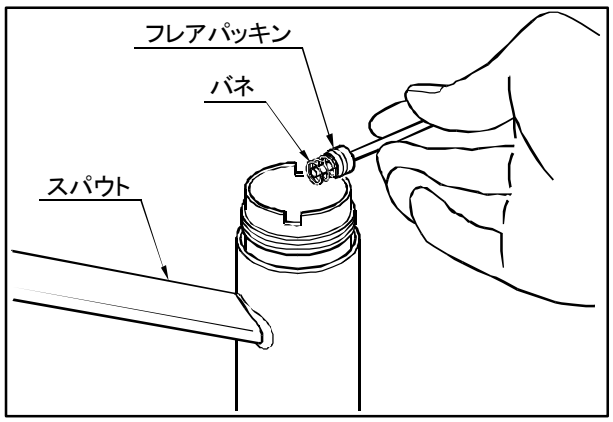

（8）フレアパッキンとバネを穴に固定する。

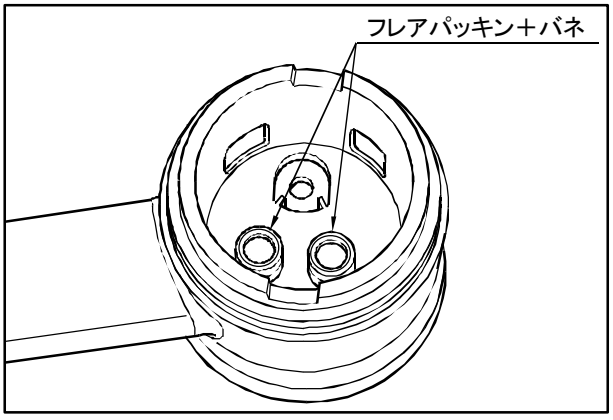

シングルレバー式水栓　バルブ部カートリッジ取替手順（TKJ31 型）　＜3／3＞

（9）バルブ部カートリッジを組み込む。

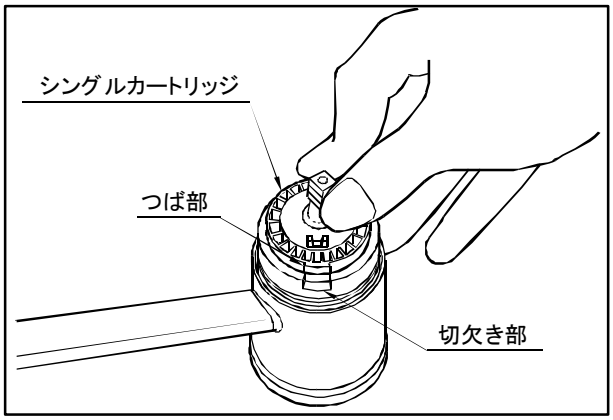

（１０）カートリッジ押さえを締付ける。

※手締めなので、しっかり締め込んでください。

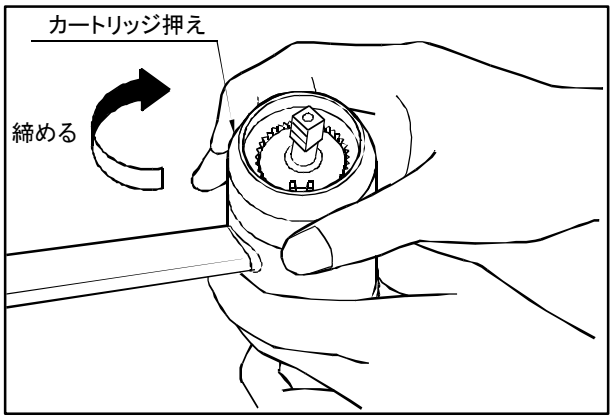

（１１）廻り止めリングをセットする。

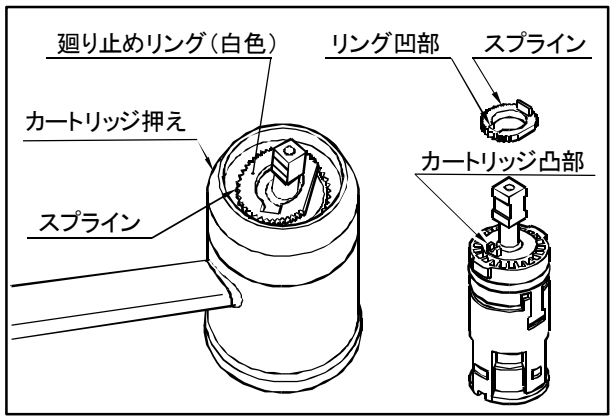

（１２）レバーハンドルを取付ける。
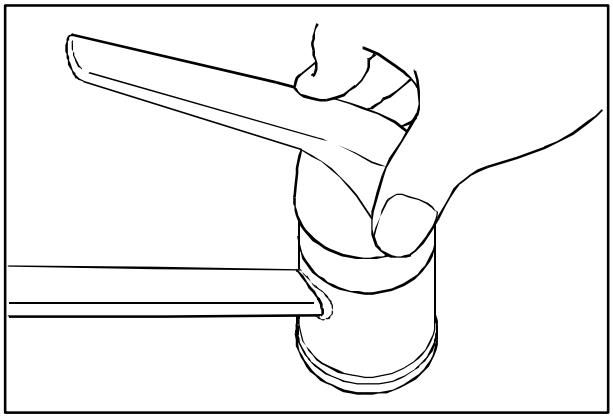
※カチッと音がするまで、押込んでください。