TB141R/L（ハイクラスシリーズ）

主な不具合事象	点検箇所	処理方法	部品品番
設定ハンドルが空回りする	①	定量止水ユニットの交換	TH535-4S （ピストンバルブ部含む）
水が止まらない	②	ピストンバルブ部小穴の掃除または交換 （平成6年より部品の材質仕様を変更）	TH535-3S
温度調節がうまくできない	③	エレメント・バルブ・湯側シートの掃除、またはエレメント部の交換	TH568
吐水量が少ない	④	フィルターの掃除	—
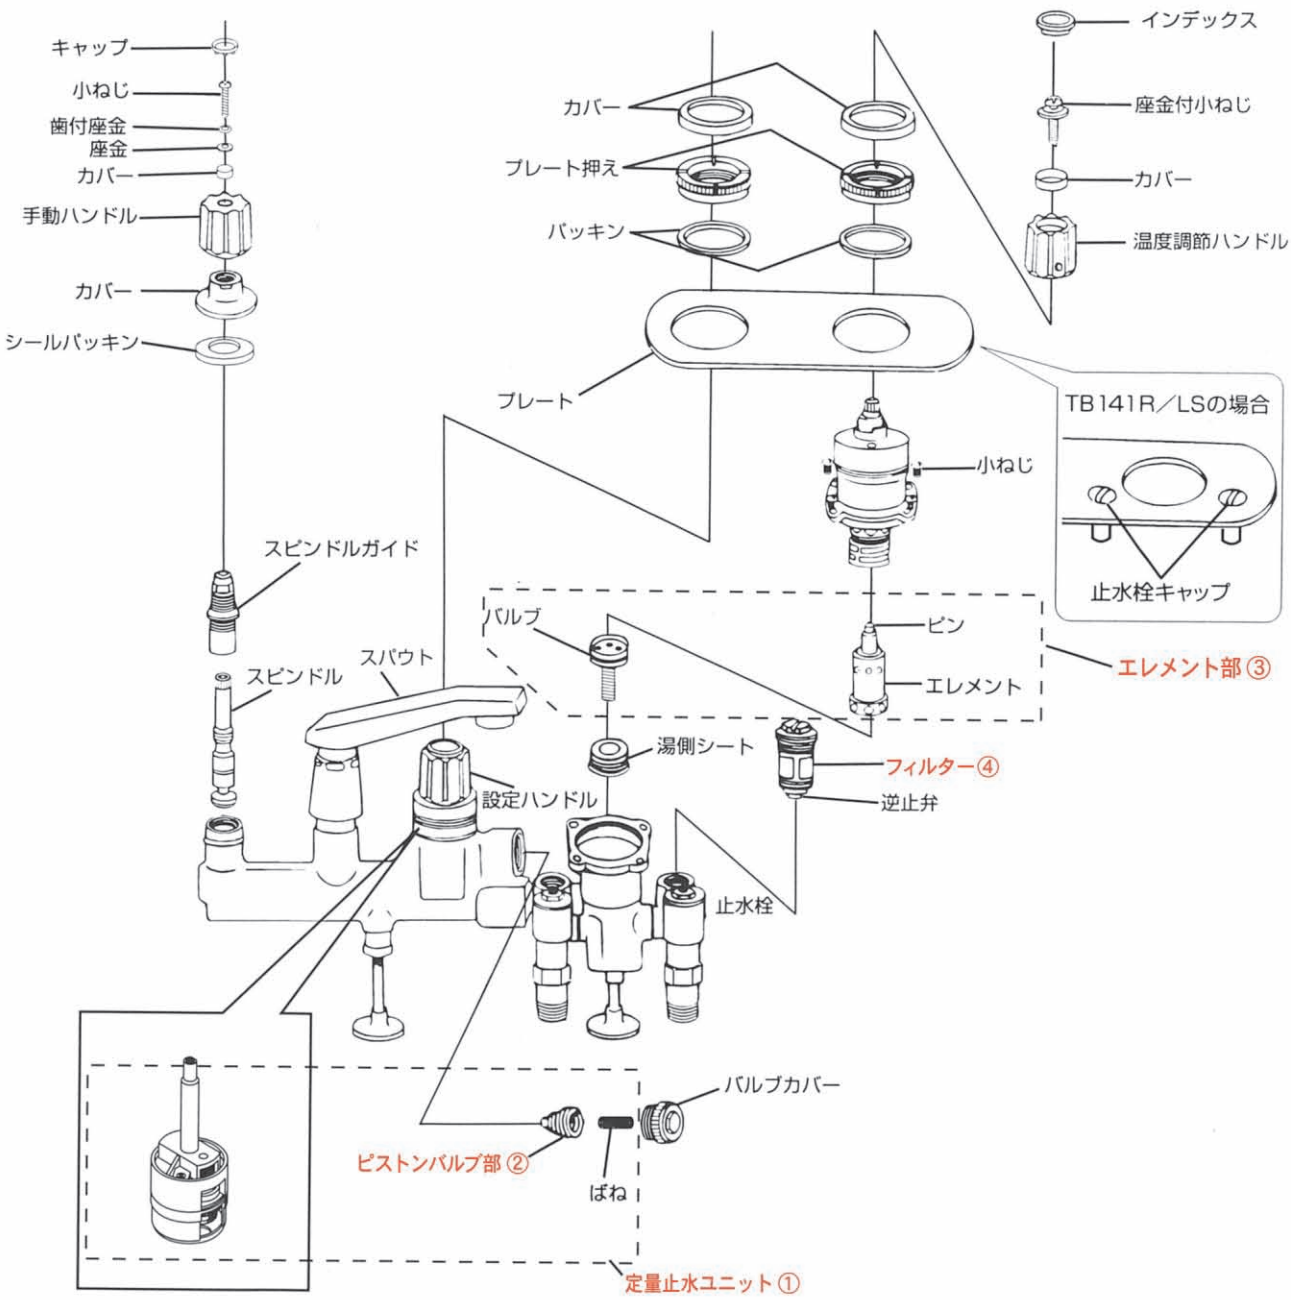
※図はＲタイプです。