主要水栓金具の「分解と点検」　台付タイプサーモスタットバス水栓

TB291R/L（fシリーズ）

	主な不具合事象	処理方法	部品品番
①	設定ハンドルが空回りする。	定量ユニットの交換	TH535-4S
②	水が止まらない。	バルブ小穴の掃除またはバルブの交換	TH535-3S
③	温度調節がうまくできない。	エレメント部・バルブ・湯側シートの掃除またはエレメント部の交換	TH568
④	吐水量が少ない。	フィルターの掃除	—

※図はRタイプです。

作業手順解説

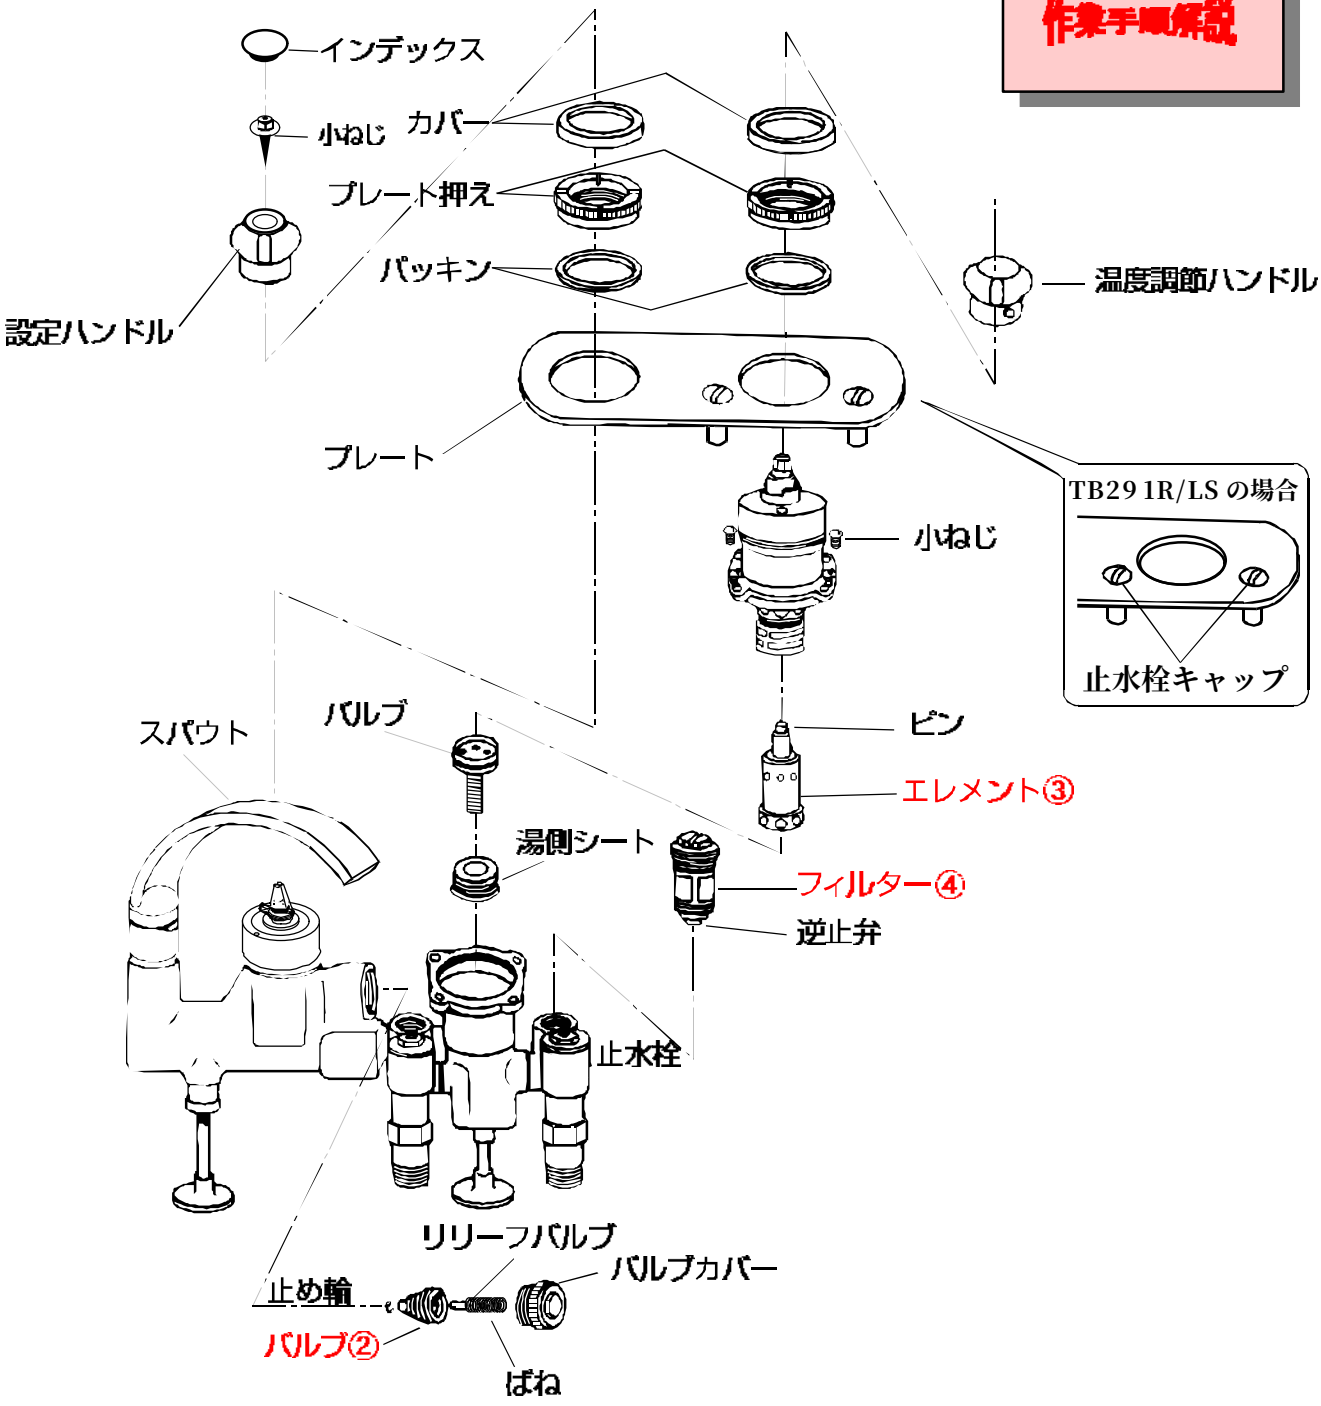

作業手順解説

デッキ式バス水栓　バルブ部の小穴掃除手順（TB291R/L）　＜1／3＞

（1）カバーを外す。

※カバーの切り欠き部にマイナスドライバーを差込み、こねて上方に外してください。

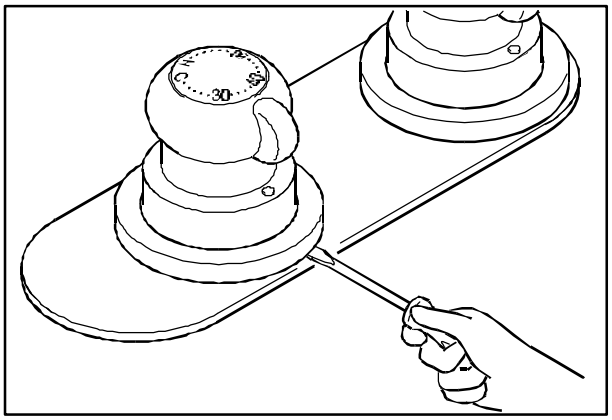

（2）プレート押えを外す。

※外周溝にマイナスドライバーを差込み、まわして、ゆるめてください。

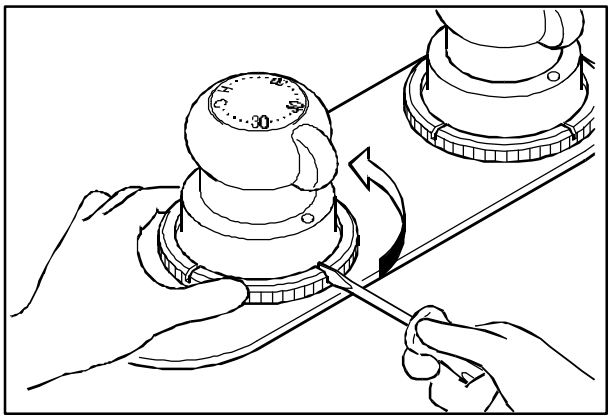

（3）プレートを外す。

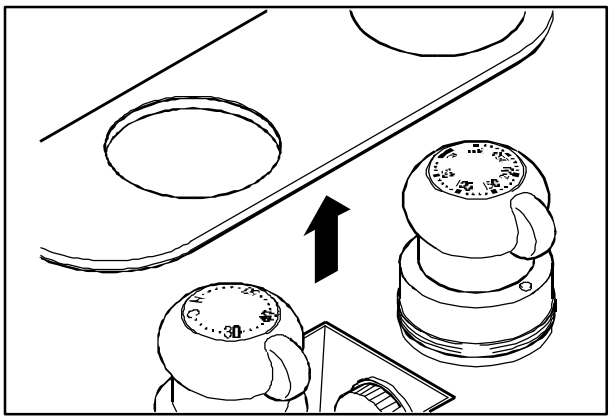

（4）止水栓を閉じる。

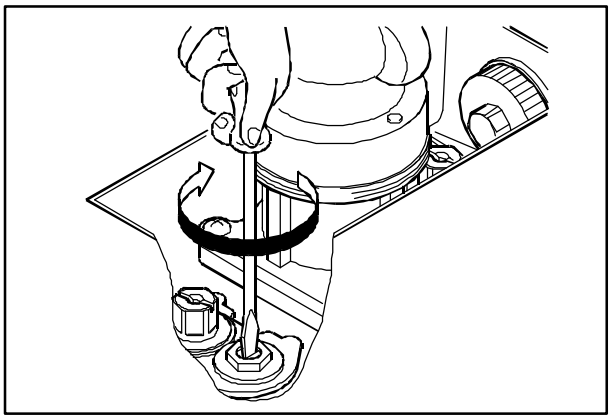

止水栓キャップ付き（TB291R/LS）の場合

①止水栓キャップを外す。

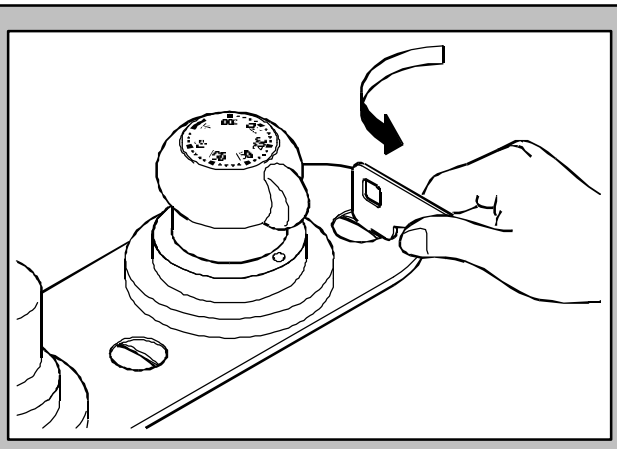

②止水栓を閉じる。

※奥までマイナスドライバーを
差込んで閉めてください。

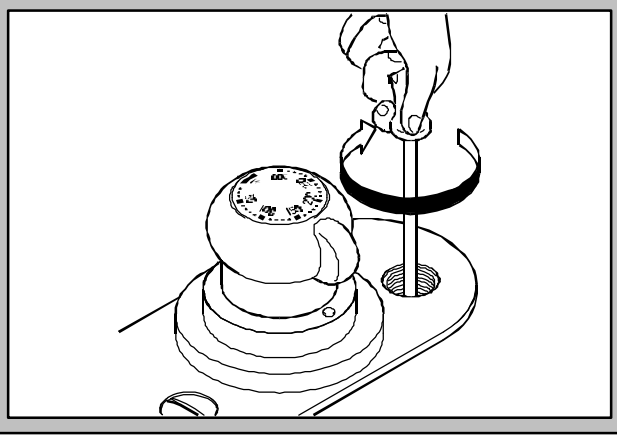

（5）ハンドルを開き、止水したことを確認。

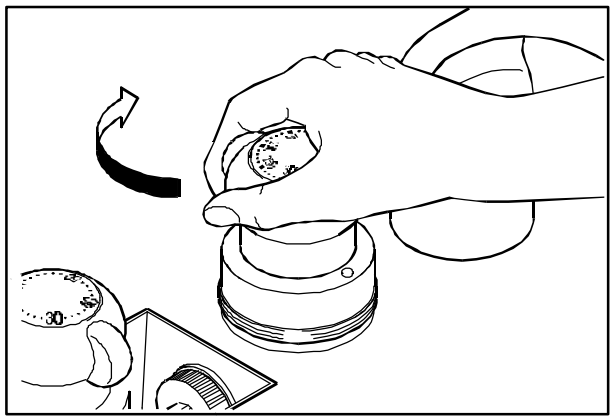

（6）バルブカバーを外す。

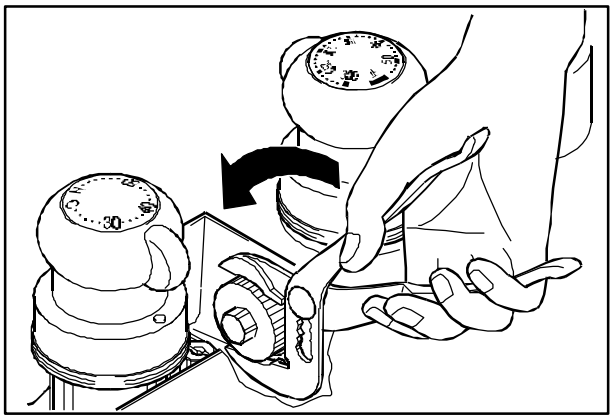

デッキ式バス水栓　バルブ部の小穴掃除手順（TB291R/L）　＜3／3＞

（7）バルブを取り出す。

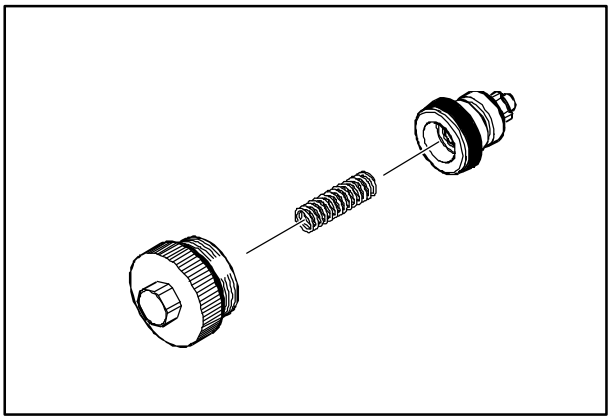

（8）小穴を掃除する。

※細い針金（荷札の針金等）で
小穴（Φ0.5mm）を掃除

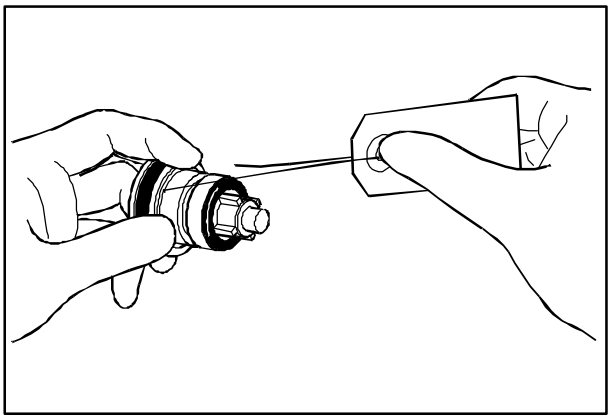

（9）フィルターを取り外す。

※マイナスドライバーを溝に
差込み、ゆるめて取り外す。

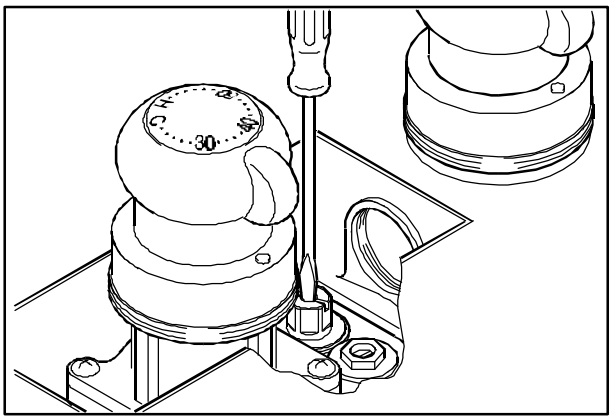
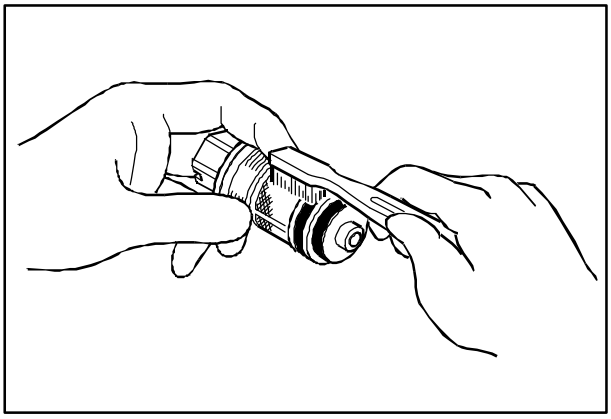
（１０）フィルターを掃除する。