（3）主要水栓金具の「分解と点検」　③自動水止め（定量止水）

TM545CR（旧型ファミリーシリーズ）
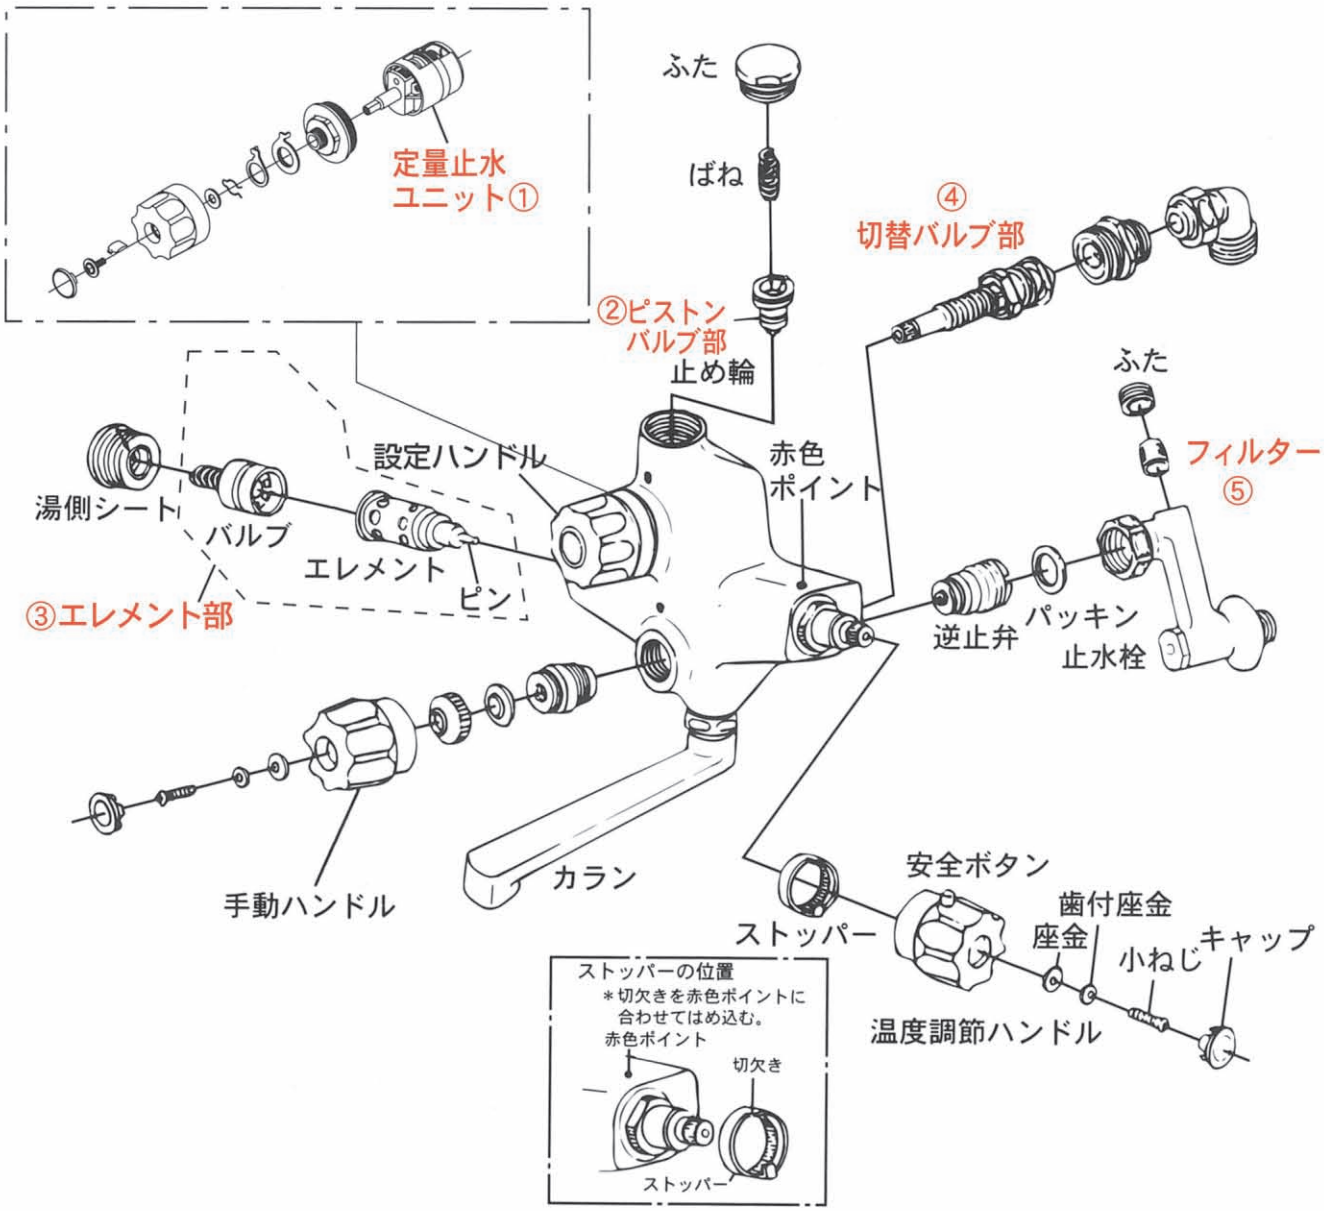
主な不具合事象	点検箇所	処理方法	部品品番
設定ハンドルが空回りする	①	定量止水ユニットの交換	TH535-2RR （ピストンバルブ部含む）
吐水口側の水が止まらない	②	ピストンバルブ部小穴の掃除または交換 （平成6年より部品の材質仕様を変更）	TH535-3S
温度調節がうまくできない	③	エレメント・バルブ・湯側シートの掃除、またはエレメント部の交換	TH568-1
手動ハンドルが固い	④	切替バルブ部のグリスアップまたは交換	THY525-1R
シャワーの水が止まらない	④	切替バルブ部の掃除、または交換	
吐水量が少ない	⑤	フィルターの掃除	—