TMF49C 型（ファミリーシリーズ）
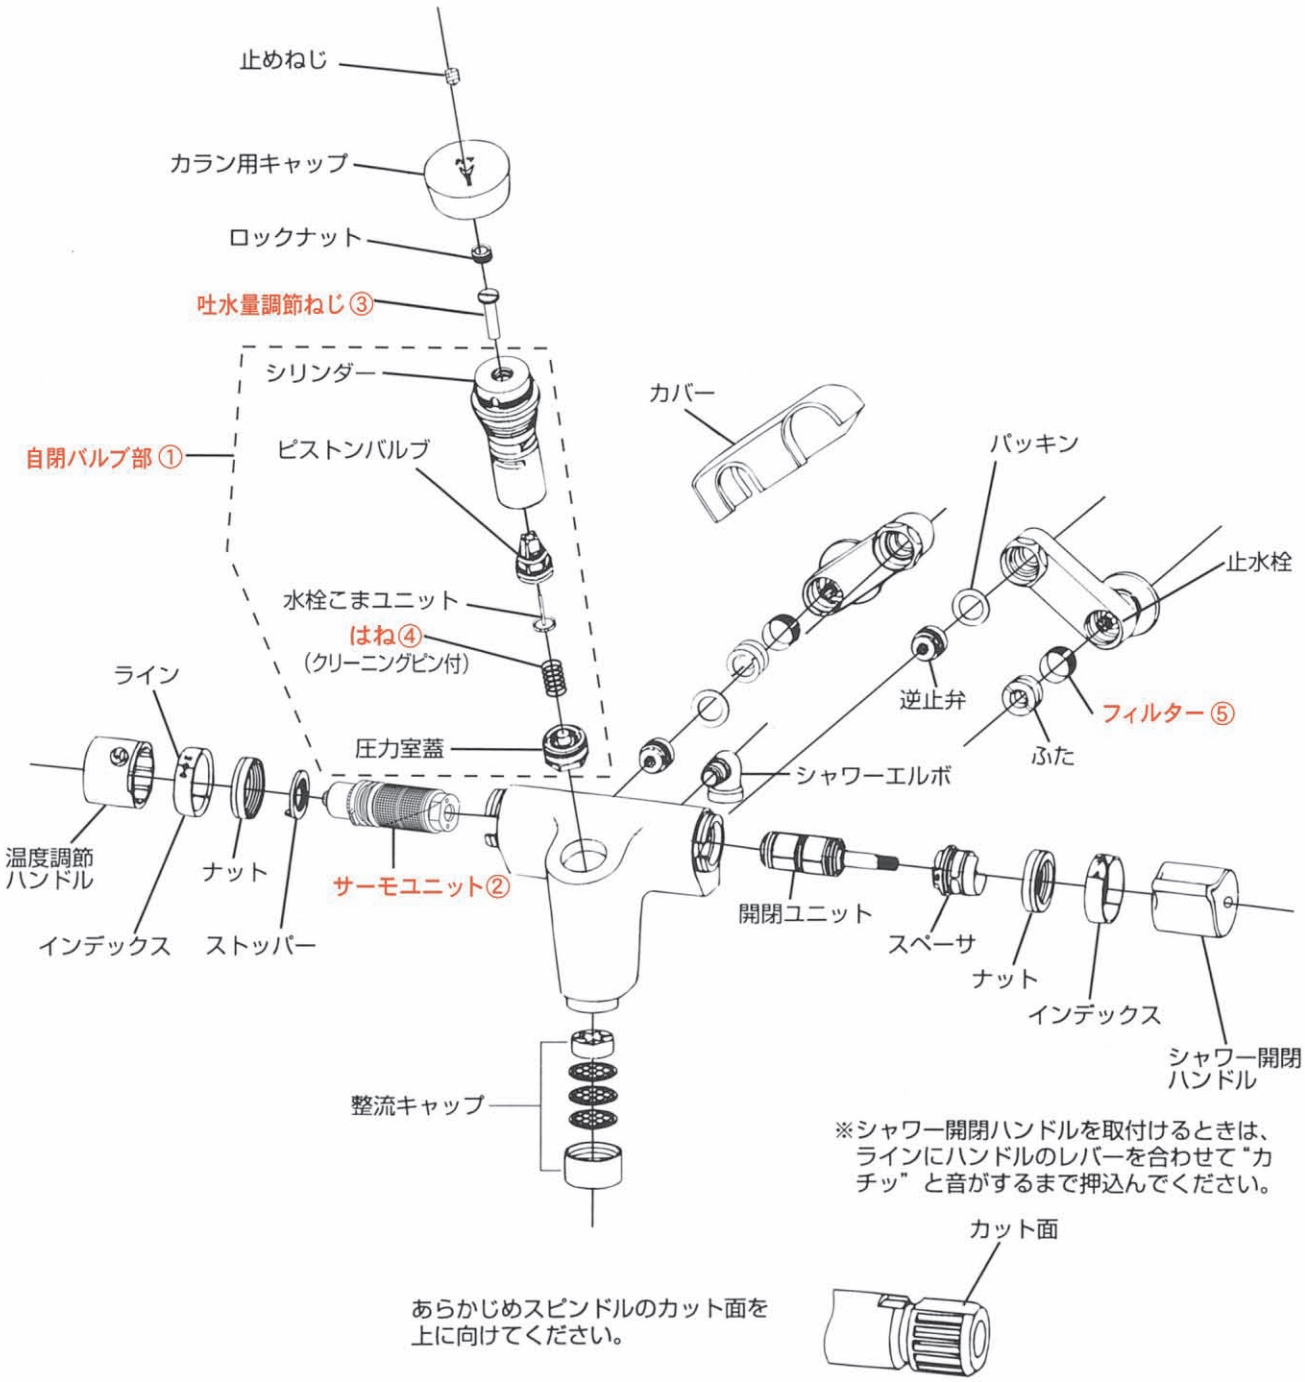
主な不具合事象	点検箇所	処理方法	部品品番
吐水口側の水が止まらない	①	ピストンバルブ・水栓こまユニットシートの掃除、または自閉バルブ部の交換	TH743S
温度調節がうまくできない	②	サーモユニットの掃除、または交換	TH576-4R
吐水時間が長い	③	吐水時間の調節	—
	④	クリーニングピン曲りの修正	
吐水量が少ない	⑤	フィルターの掃除	—