TMG47C 型 (Gシリーズ)
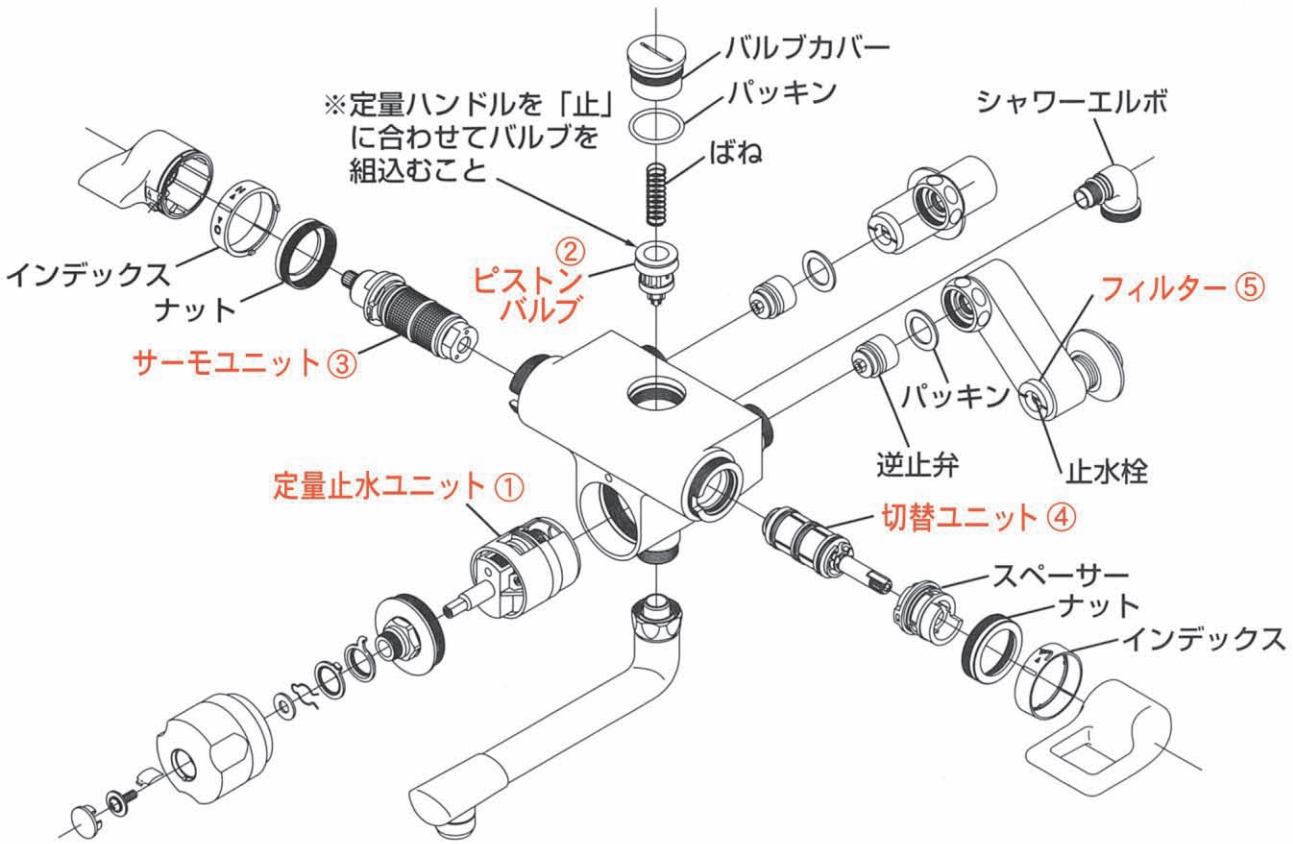
主な不具合事象	点検箇所	処理方法	部品品番
設定ハンドルが空回りする	①	定量止水ユニットの交換	TH535-2RR (ピストンバルブ部含む)
吐水口側の水が止まらない	②	ピストンバルブ部小穴の掃除または交換 (平成6年より部品の材質仕様を変更)	TH535-3S
温度調節がうまくできない	③	サーモユニットの掃除または交換	TH576R
シャワーの水が止まらない	④	開閉ハンドル設定角度手直し、 または切替ユニットの交換	9B4003AR
吐水量が少ない	⑤	フィルターの掃除	—