

## オクターブ水栓 ホースガイド取り付け時の注意点

### 不具合事例

ハンドシャワー収納時などに、  
ハンドシャワー全体がガタつくものです。


対象：オクターブ水栓  
(TL488EF型、TL488FR型)



なぜ？

### 原因

ホースガイドを取付ける際に同梱している  
締め付具を使用しなかった為、  
締め付けが不十分になり、ホースガイド  
が緩みガタつきが生じるものです。

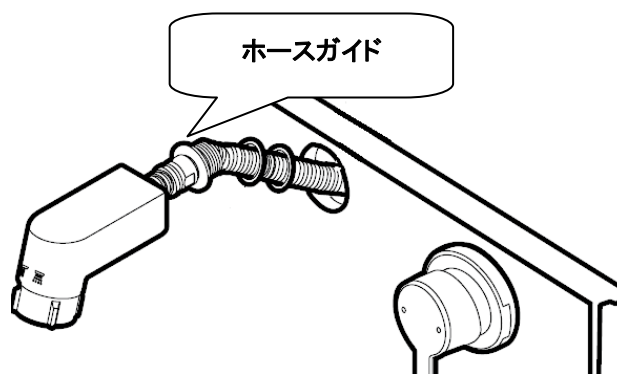

これで解決

### 必ず実施

#### <重要>

同梱の締め付具で、空回りするまで  
ホースガイドを締め付けるようお願い  
します。

#### <ポイント>

所定の締め付け力に達すると、締め付具  
が空回りします。

