

# Hi-Gキッチン用シングル混合栓 「新型上面施工アダプタ」増し締めのお知らせ


## 事象

キッチンカウンターと上面施工アダプタの締付け強度が低下して、本体のガタツキやカウンター内への水漏れの原因となった。

対象:ノーマルタイプ TKHG31型  
:ハンドシャワータイプ TKHG32型、TKHG38型




新型上面施工  
アダプタ



## 原因

新型上面施工アダプタのボルトがしっかりと増し締めされていなかったためです。

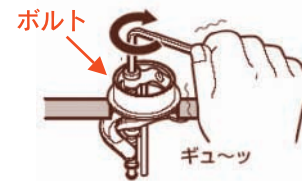

もう  
だいじょうぶだよ



## これで解決

以下の点に注意して施工してください。

1. 新型上面施工アダプタのボルトがカウンターに当たるまでずらしてください。その際、アダプタの方向に注意してください。



ノーマルタイプ(TKHG31型)



ハンドシャワータイプ(TKHG32・38型)



2. ボルトを増し締めしてください。

