

ハンドシャワー水栓 銅管曲げに関するの注意点

不具合事例

シングルレバー混合栓の設置時に
シャワーホース連結管(銅管)が折れる。


対象:シングルレバー混合栓
(ハンドシャワータイプ)



なぜ?

原因

施工時にシャワーホース連結管(銅管)を
曲げられたためです。

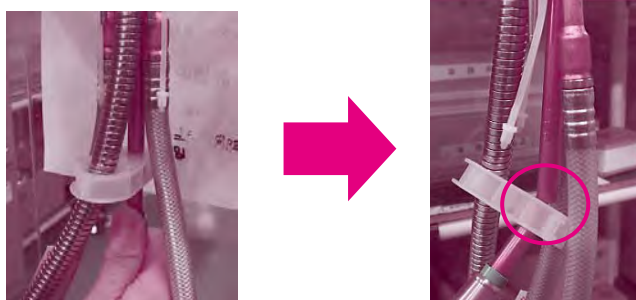

これで解決

必ず実施

<重要>

シャワーホース連結管(銅管)は
曲げないようにお願いします。

<ポイント>

シャワーホースの引き出し調整の際は、給水・
給湯ホースを曲げて調節してください。
(右図参照)

