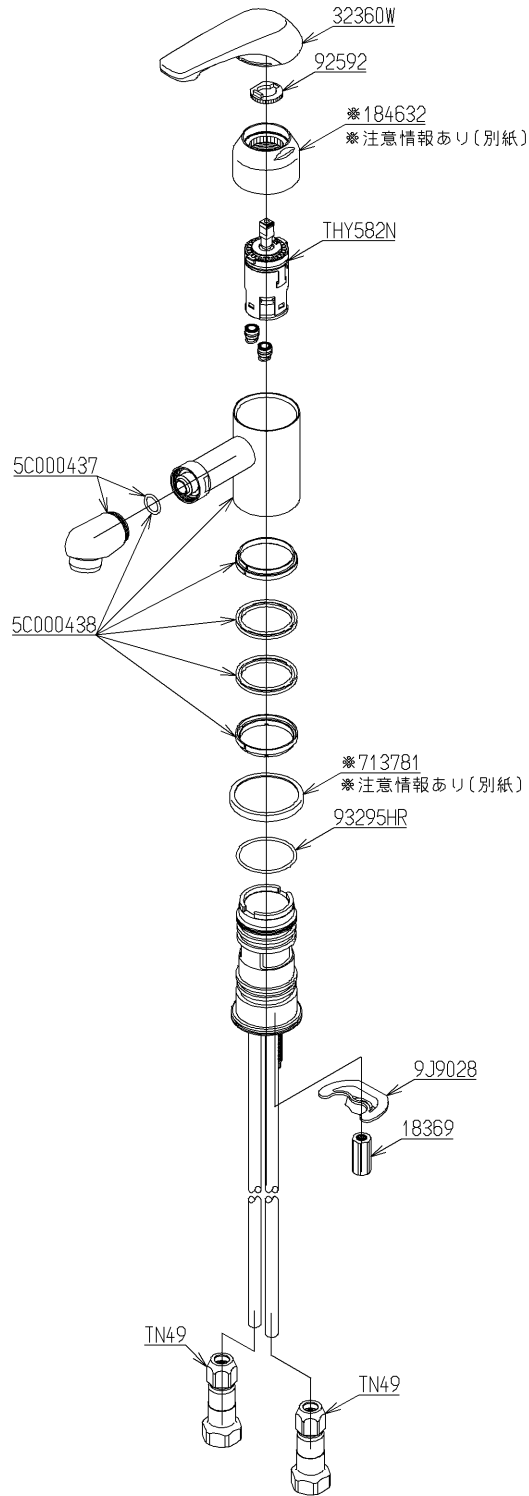


品番	TLJ31U1DRKX	品名	台付シングル13 (吐水口回転・寒) (洗面) (JIS)	1 / 3
----	-------------	----	----------------------------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

品番	TLJ31U1DRKX	品名	台付シングル13（吐水口回転・寒）（洗面） （JIS）	2 / 3
----	-------------	----	--------------------------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品互換性情報】カートリッジ押えとリングの補修品選定注意情報（TKJ31UBF型他）

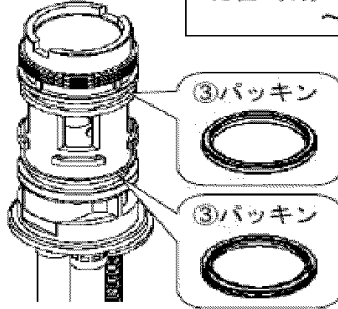
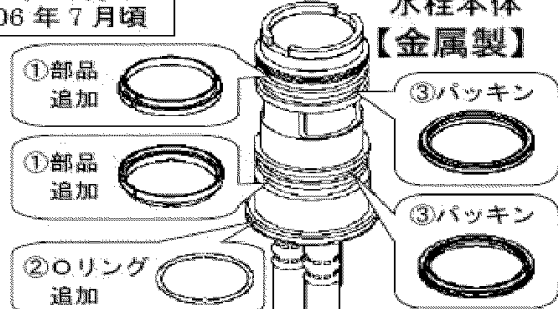






■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
THY582N	THY582N	シングルバルブ部	¥ 10,600(¥ 11,660)	1		
TN49	TN 49	継手	¥ 1,200(¥ 1,320)	2		
5C000437	廃番	吐水口部	廃番	1		
9J9028	TH 5J0242	取付金具	¥ 430(¥ 473)	1		
18369	TH18369	締付金具	¥ 410(¥ 451)	1	銅合金	
184632	TH184632	カートリッジ押え	¥ 1,150(¥ 1,265)	1	黄銅	
32360W	TH32360W	レバーハンドル	¥ 1,900(¥ 2,090)	1	合成樹脂 他	
713781	TH713781	リング	¥ 470(¥ 517)	1	ステンレス鋼	
92592	TH92592	ストッパー	¥ 160(¥ 176)	1	合成樹脂	
93295HR	TH93295HR	Oリング	¥ 160(¥ 176)	1	ゴム	

品番	TLJ31U1DRKX	品名	台付シングル13 (吐水口回転・寒) (洗面) (JIS)	3 / 3
----	-------------	----	----------------------------------	-------

金具補修品互換性情報		製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。	2-A1-0060
件名	カートリッジ押えとリングの補修品選定注意情報 (TKJ31UBF 型他)		
対象製品	TKJ31UBF TKJ31UBFZ TKJ31UBF3 TKJ31UBF3Z TKJ31UFRXBL TKJ31U1X TKJ31U1KX TLJ31U1DRX TLJ31U1DRKX TLJ31U1DR V3 TLJ31U1DRZ V3		
前期・後期型製品識別方法			
水栓本体 【樹脂製】	前期型品 	切替時期 2005年11月 ～2006年7月頃	後期型品 水栓本体 【金属製】 
補修品選定			
前期型品		後期型品	
 ※カートリッジ押え TH184632A  ※リング TH71378		 ※カートリッジ押え TH184632  ※リング TH713781	
①部品 不要	②Oリング 不要	①部品 	②Oリング 
		TH92620	TH93295HR
前期・後期型品共通		UパッキンをXパッキンに変更しています。 補修の際は2個同時交換して下さい。 TH93A74Z2 (Xパッキン2個入り)	
③パッキン			
注意 ※カートリッジ押えとリングは、同時交換する必要はありません。 それぞれ単品補修可能です。			