


品番	TUB31UF1Z B	品名	台付シングル13 (寒) (浴室) S)	(JI)	1 / 3
----	-------------	----	-------------------------	------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。

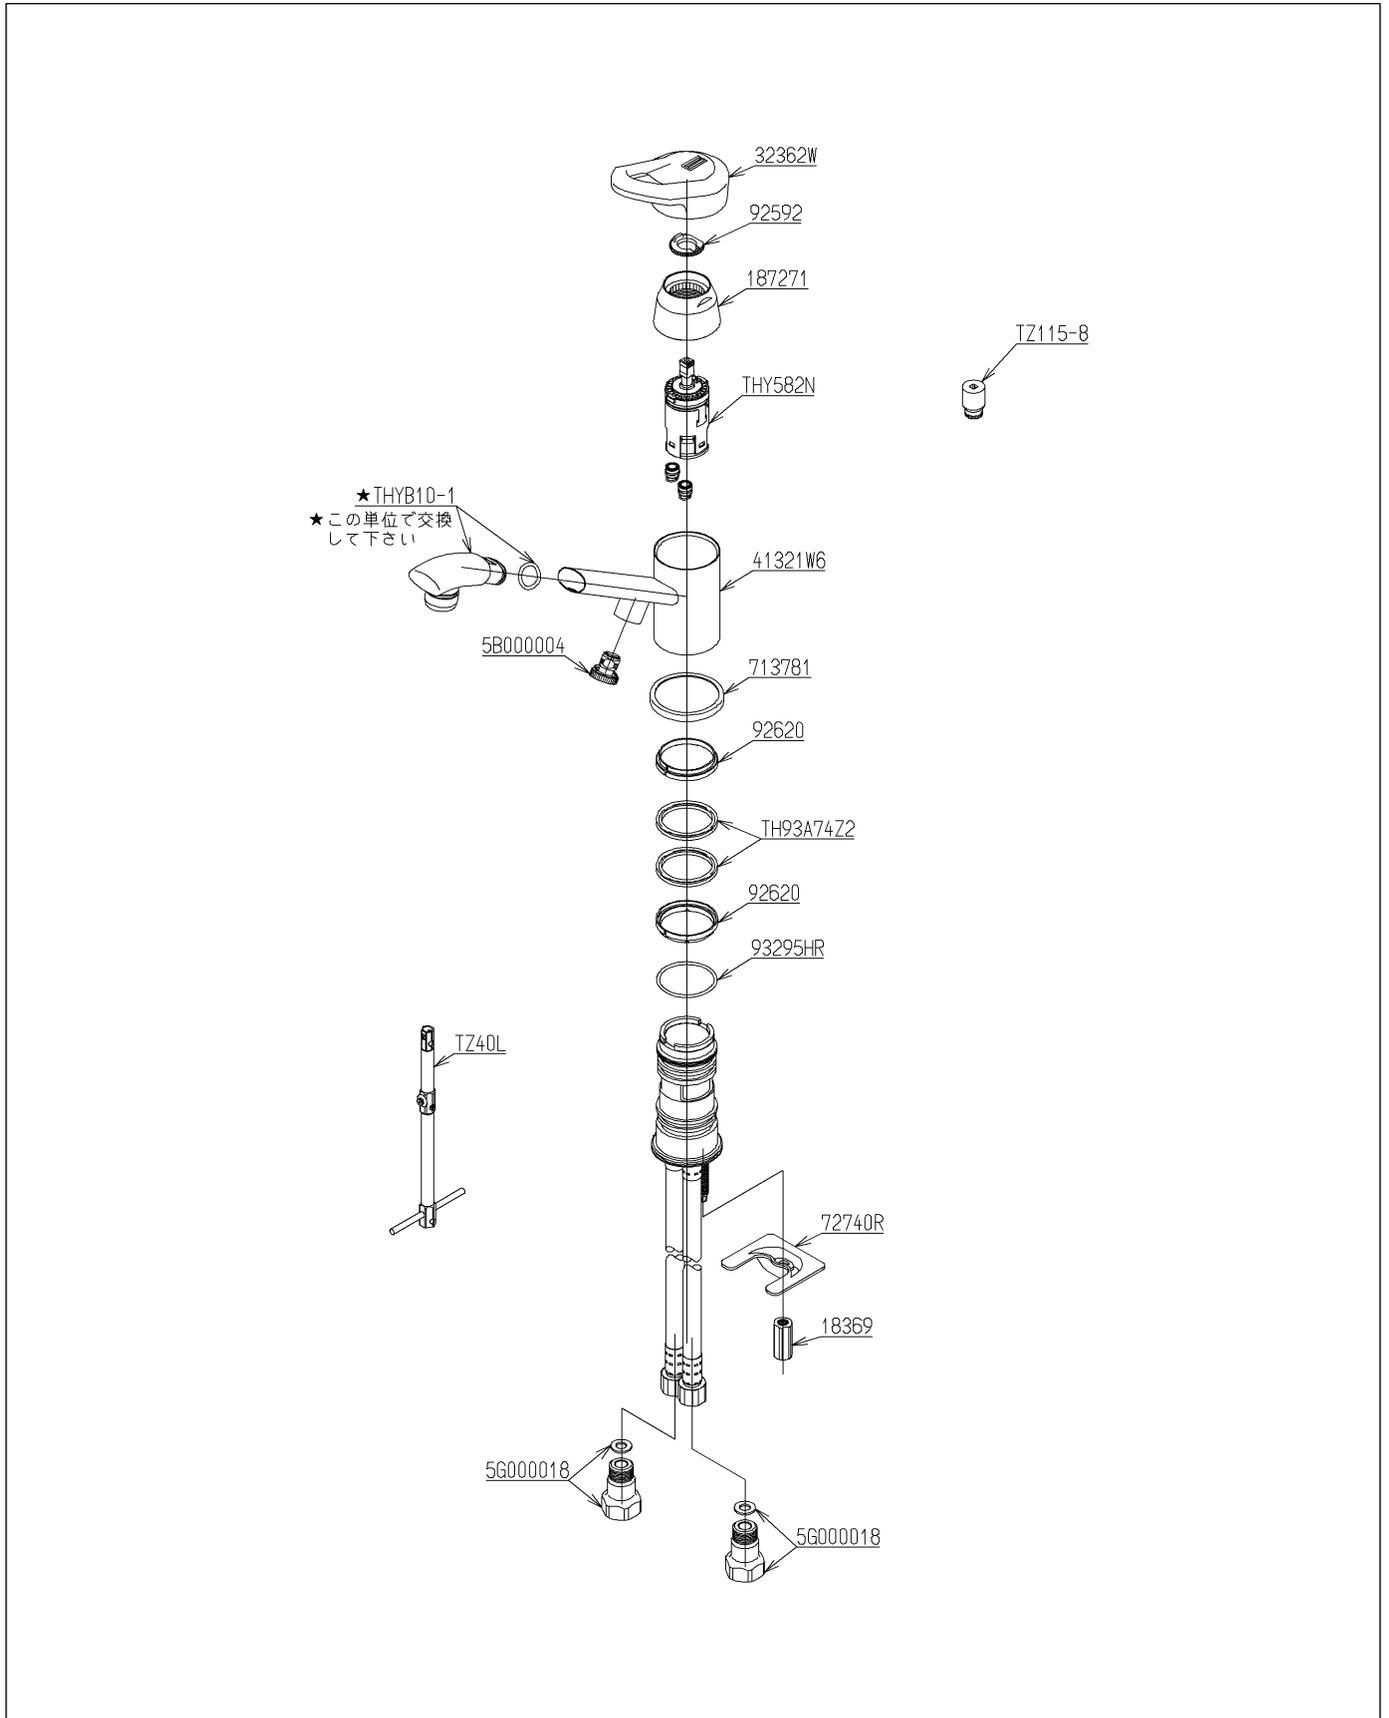

品番	TUB31UF1Z B	品名	台付シングル13 (寒) (浴室) (JI S)	2 / 3
----	-------------	----	--------------------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品互換性情報】カートリッジ押えとリングの補修品選定注意情報 (TUB31UF1型他)

■特記事項 (1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH93A74Z2	TH 93A74Z2	Xパッキン	¥ 610(¥ 671)	1	合成ゴム	
THY582N	THY582N	シングルバルブ部	¥ 11,000(¥ 12,100)	1		
THYB10-1	THYB10-1 #G17M	キャップ部	¥ 2,300(¥ 2,530)	1		
5B000004	TH 5B0004	水抜弁部	¥ 1,200(¥ 1,320)	1		
5G000018	TH 5G0018	給水ソケット	¥ 1,850(¥ 2,035)	2		
18369	TH18369	締付金具	¥ 430(¥ 473)	1	黄銅	
187271	TH187271	カートリッジ押え	¥ 2,900(¥ 3,190)	1	黄銅	
32362W	TH32362WA	レバーハンドル	¥ 3,900(¥ 4,290)	1	合成樹脂 他	
713781	TH713781	リング	¥ 490(¥ 539)	1	ステンレス鋼	
72740R	TH72740R	取付金具	¥ 540(¥ 594)	1	炭素鋼 他	
92592	TH92592	ストッパー	¥ 170(¥ 187)	1	合成樹脂	
92620	TH92620	リング	¥ 350(¥ 385)	2	合成樹脂	
93295HR	TH93295HR	Oリング	¥ 170(¥ 187)	1	合成ゴム	

品番	TUB31UF1Z B	品名	台付シングル13 (寒) (浴室) (JI S)	3 / 3
----	-------------	----	--------------------------	-------

金具補修品互換性情報	製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。	2-A1-0061
-------------------	---	-----------

件名	カートリッジ押えとリングの補修品選定注意情報 (TUB31UF1 型他)			
対象製品	TUB31UF1	TUB31UF1Z	TUB31UF2	TUB31UF2Z
	TUB31UF3Z	TUB31UF4	TUB31UF4Z	
	TUB31UFR	TUB31UFZR		

前期・後期型製品識別方法

水栓本体 【樹脂製】	前期型品	切替時期 2005年11月 ～2006年7月頃	後期型品	水栓本体 【金属製】
	③パッキン		①部品追加	③パッキン
	③パッキン		①部品追加	③パッキン
			②Oリング追加	③パッキン

補修品選定

前期型品	後期型品
※カートリッジ押え 18727R A	※カートリッジ押え 187271 A
※リング 71378 TP	※リング 713781 TP
①部品 不要	①部品
②Oリング 不要	②Oリング
	92620 93295HR

前期・後期型品共通
 UパッキンをXパッキンに変更しています。
 補修の際は2個同時交換して下さい。
③パッキン TH93A74Z2 (Xパッキン2個入り)

注意 ※カートリッジ押えとリングは、同時交換する必要はありません。
 それぞれ単品補修可能です。