TKG31 型 (Gシリーズ)

主な不具合事象	点検箇所	処理方法	部品品番
水が止まらない	①	パッキンの掃除	—
	②	バルブ部の交換	THY582N
レバー操作が固い	②	バルブ部の交換	
断熱キャップの割れ	③	断熱キャップの交換	TH614-8#G17M
回転スパウト部からの水漏れ	④	Uパッキンのグリスアップまたは交換	93269HPRSP
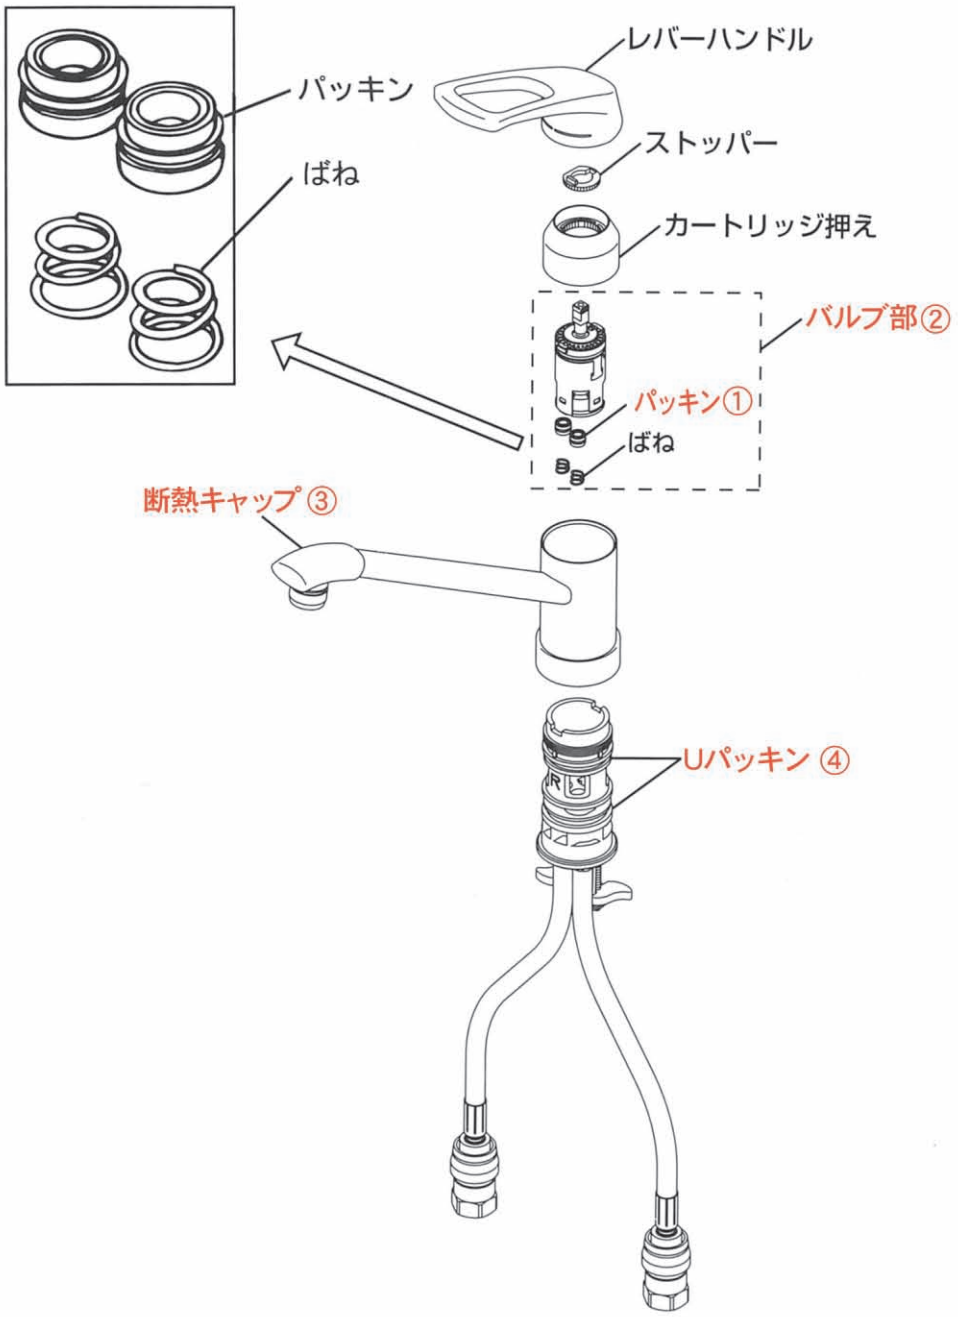
＊部品 1 個の品番