（3）主要水栓金具の「分解と点検」　⑤2ハンドル水栓

TM215CR（旧型ジョイシリーズ）
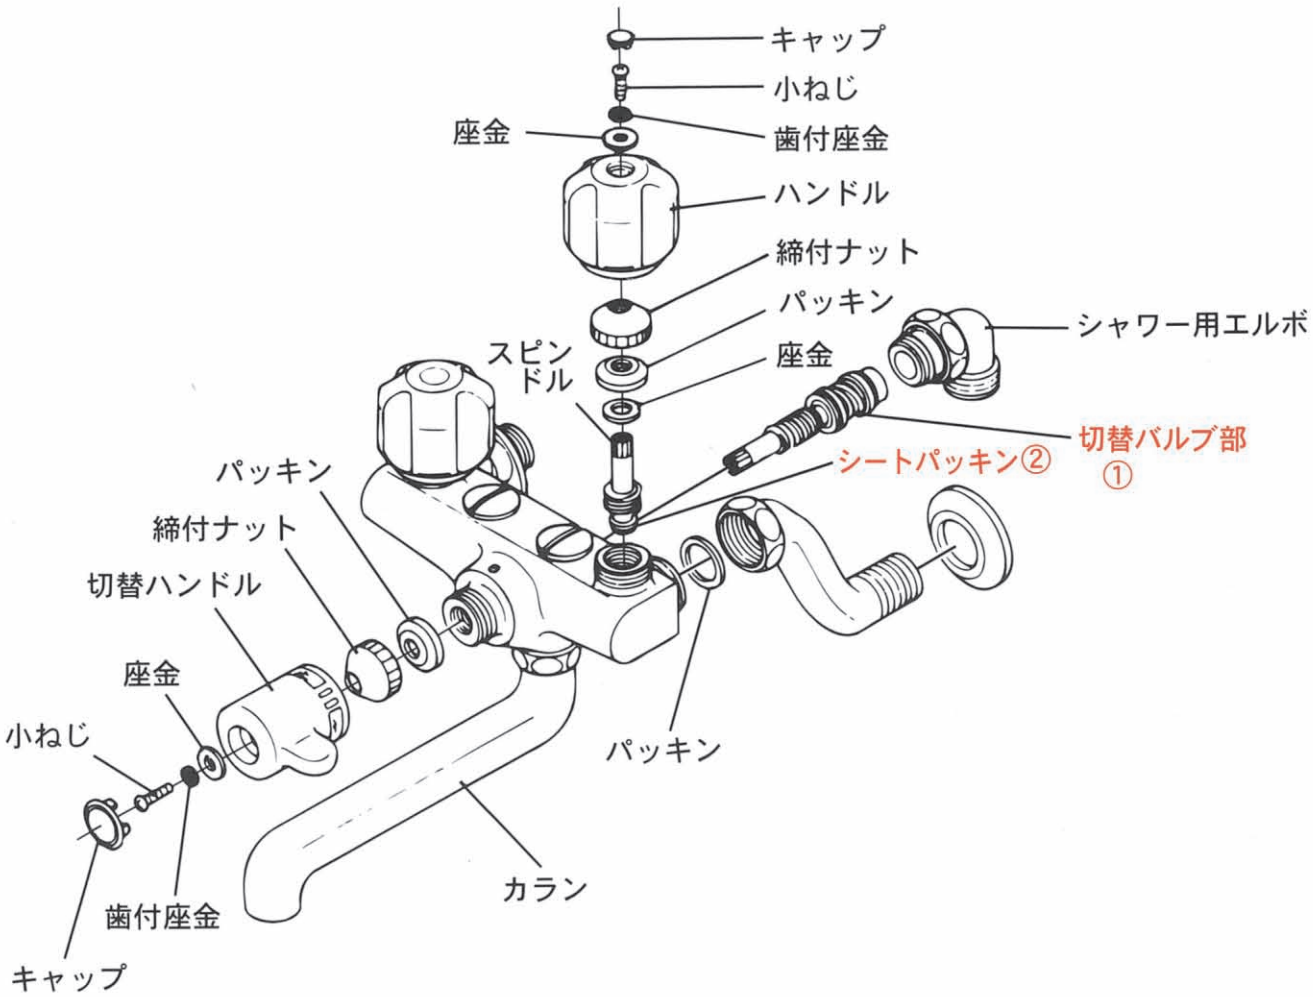
主な不具合事象	点検箇所	処理方法	部品品番
切替ハンドルを閉じても止水しない	①	切替バルブ部の掃除、または交換	THY525-1R
切替ハンドルが固い	①	切替バルブ部のグリスアップ、または交換	
ハンドルを閉じても止水しない	②	シートパッキンの掃除、または交換	91120E