


品番	TMJ40CX	品名	壁付サーモ13 (シャワーバス) (浴室) (JIS)	1 / 4
----	---------	----	-----------------------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。

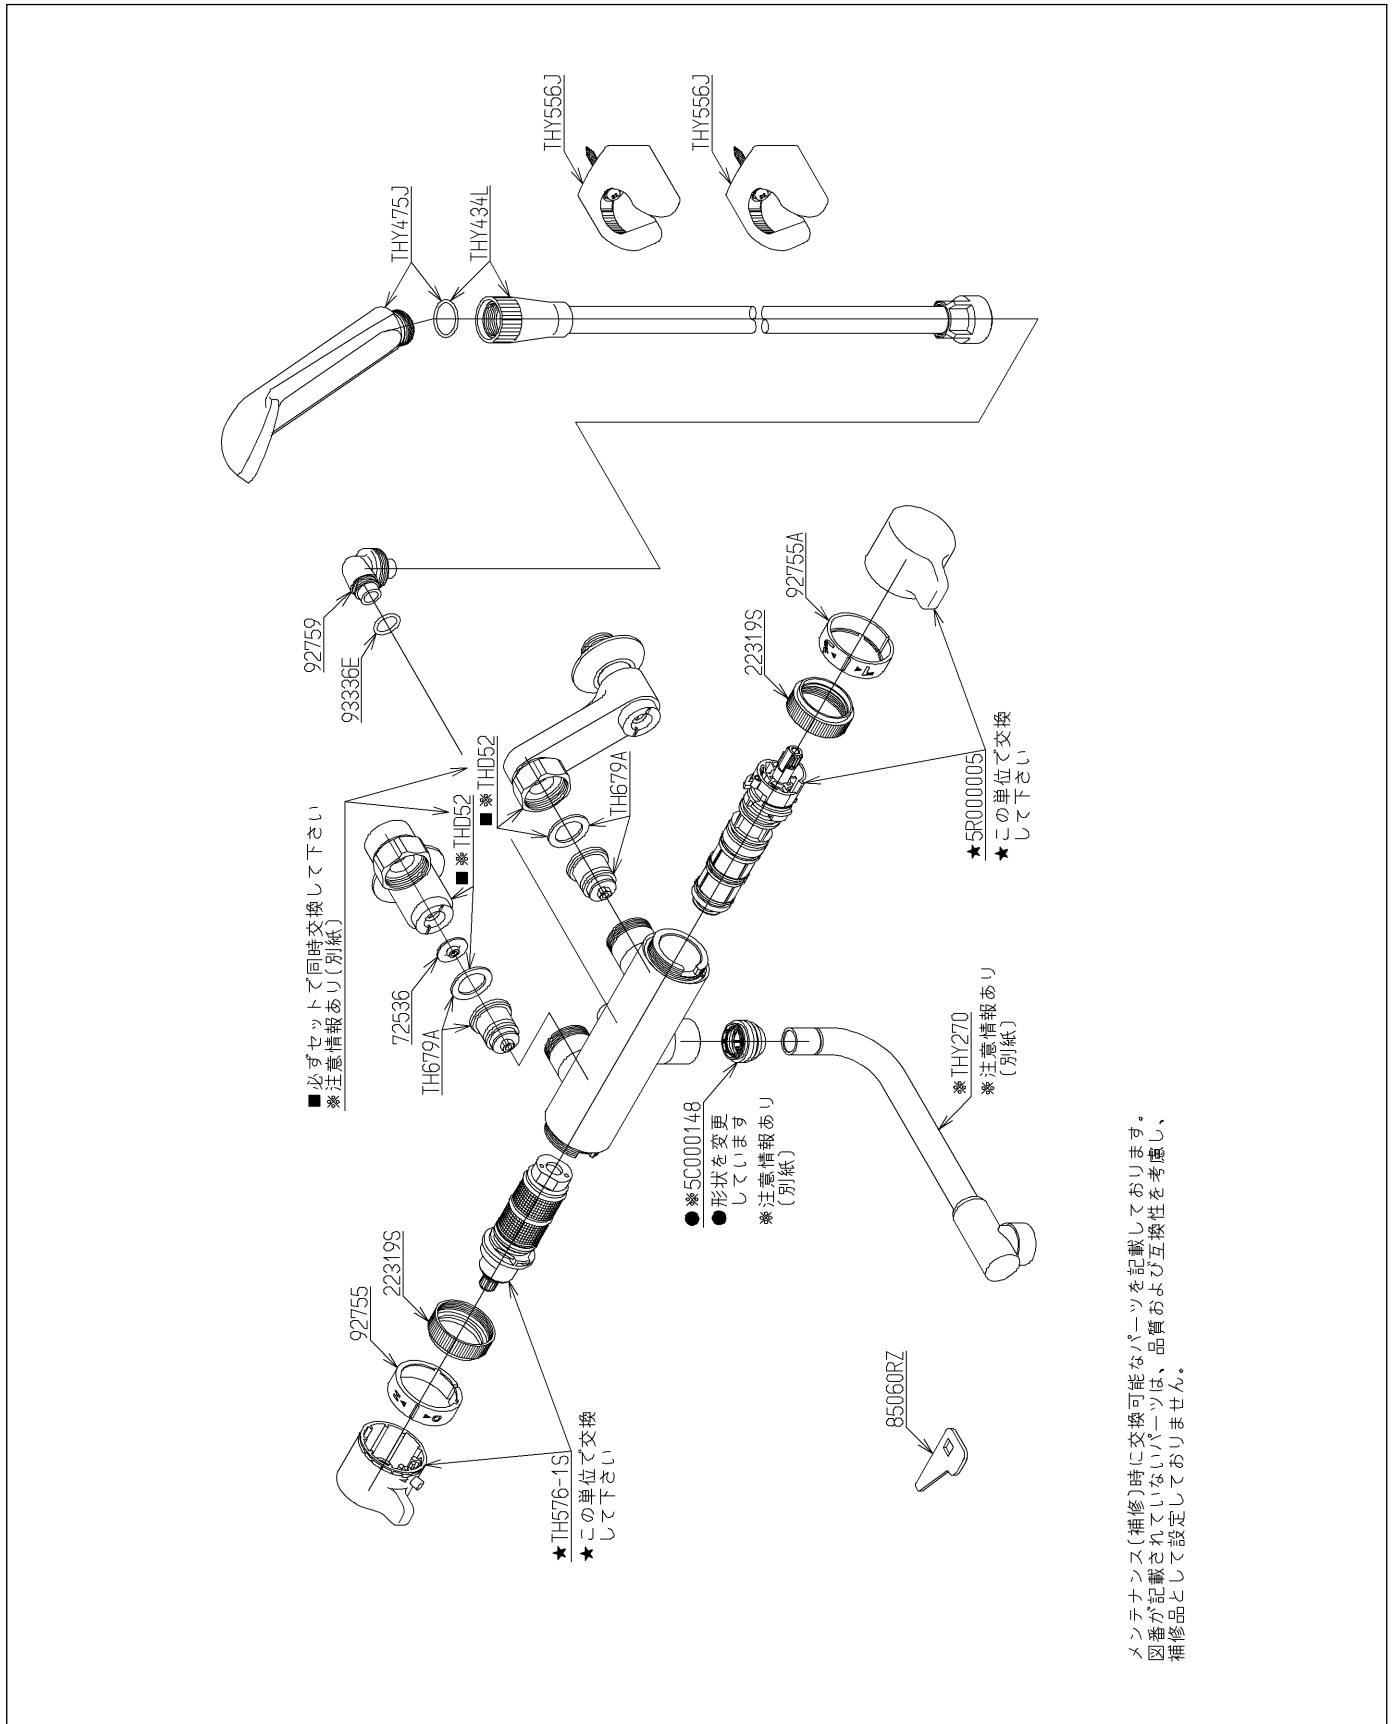

品番	TMJ40CX	品名	壁付サーモ13 (シャワーバス) (浴室) (JIS)	2 / 4
----	---------	----	-----------------------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品注意情報】ワンタッチ式スパウトと取付金具の取替え注意点
- ・【金具補修品互換性情報】水栓取付脚補修時の注意情報

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・図番は分解図の図中に掲載されている番号です。
- ・補修品を発注する際は「発注品番」に記載している品番でご発注ください。
- ・発注品番欄などに「非補修品」と表示されているものは、原則として定期的な補修が不要な部品です。非補修品を要望される場合は、製品交換をご検討願います。
- ・分解図の中に専用工具が掲載されている分解図がありますが、補修品リストに専用工具が掲載されていない場合は別売品です。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH576-1S	TH576-1S	温度調節ユニット	¥ 6,150(¥ 6,642)	1		
TH679A	TH679A	逆止弁部	¥ 610(¥ 659)	2		
THD52	THD52	止水栓付取付脚	¥ 4,750(¥ 5,130)	2		
THY270	廃番	自在スパウト	廃番	1		
THY434L	廃番	シャワーホース	廃番	1		
THY475J	廃番	シャワーヘッド	廃番	1		
THY556J	THY556J	シャワーハンガー	¥ 1,250(¥ 1,350)	2		
92759	廃番	シャワーエルボ	廃番	1	合成樹脂	
5C000148	TH 5C0148 #G17	吐水口取付金具	¥ 1,100(¥ 1,188)	1		
5R000005	TH 5R0005A	開閉バルブ部	¥ 4,200(¥ 4,536)	1		
22319S	TH22319S	袋ナット36	¥ 260(¥ 281)	2	黄銅	
72536	TH72536	減圧板	¥ 110(¥ 119)	1		
85060RZ	TH85060RZ	開閉工具	¥ 100(¥ 108)	1	合成樹脂 他	
92755	TH92755	インデックス	¥ 150(¥ 162)	1		
92755A	TH92755A	インデックス	¥ 150(¥ 162)	1		
93336E	TH93336E	Oリング	¥ 100(¥ 108)	1	合成ゴム	

品番	TMJ40CX	品名	壁付サーモ13 (シャワーバス) (浴室) (JIS)	3 / 4
----	---------	----	-----------------------------	-------

金具補修品注意情報	C_0001
------------------	--------

件名	ワンタッチ式スパウトと取付金具の取替え注意点
----	------------------------

対象製品	TKJ20B TMJ20A 他
------	-----------------


水栓本体部を取り外した方が、作業しやすくなります。
取付金具を取替えの際は TOTO メンテナンスへ依頼をお勧めします。

★『ワンタッチ式スパウト』の取替え方法

①スパウトを取り外す。

ブッシュを本体側に強く押し付けたまま
スパウトを引き抜きます。

※スパウトのみ取替えの際は、ブッシュを
はずさないで下さい

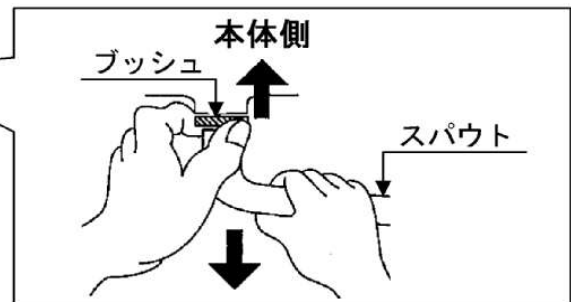

②新しいスパウトを取り付ける。

いっぱい押し込んで下さい。

★『取付金具』の取替え注意点

取付金具を取り外し、図の順序で新しい取付金具を取り付けて下さい。

取付金具
方向性と順序を確認して下さい

【リング】
スナッピングプライヤー
(市販品) を使用して下さい。
<取り付け・取り外し時の注意>
リングの穴 (2か所) に工具を
差し込み、隙間を縮める

<方向性に注意>

断面図

↑ 本体側

リング①

断面図

↑ 本体側

リング②

商品により無い場合があります。

【パッキン】
方向性に注意
開いている方が本体側

↑ 本体側

【止め輪】
方向性に注意
ツメが本体側を向く

↑ 本体側

【ブッシュ】
取り付けの際は凸部をリングの
隙間に挿入する。(形状2種類あり)

ダボ
(凸部)

品番	TMJ40CX	品名	壁付サーモ13 (シャワーバス) (浴室) (JIS)	4 / 4
----	---------	----	-----------------------------	-------

金具補修品互換性情報


製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。

2-A1-0016

件名 水栓取付脚補修時の注意情報


対象製品 TMF40ARX TMG40ARX TMJ40ARX
TMF40AZRKX TMG40ARKX TMJ40ARKX 他

新旧製品識別方法

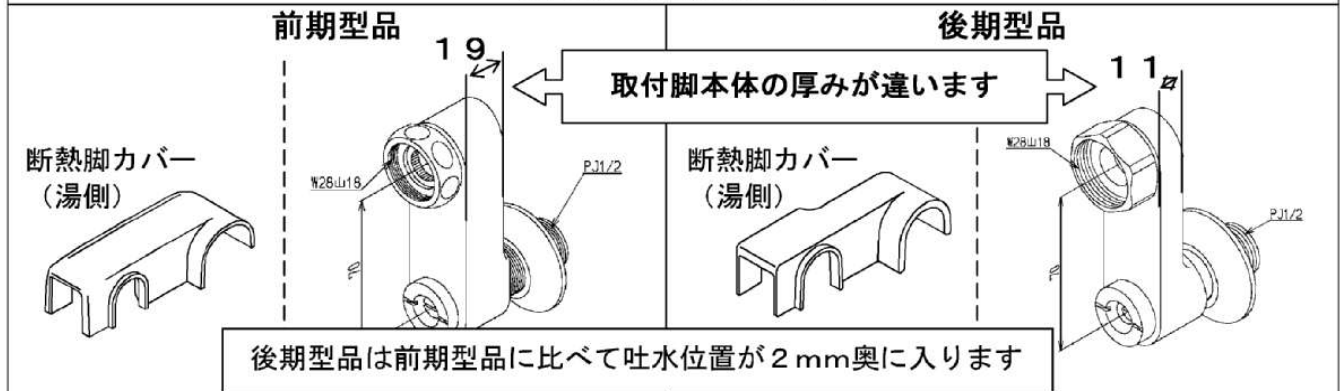

補修品選定

【前期型品の取付脚本体を交換する場合】

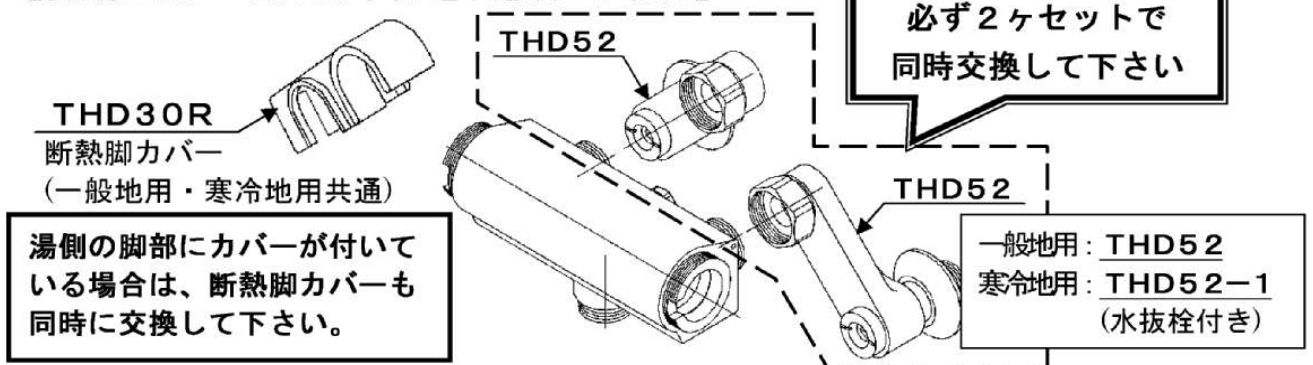

【取付脚本体以外のパーツのみを交換する場合】

単品交換できます (前期型品・後期型品共通)

