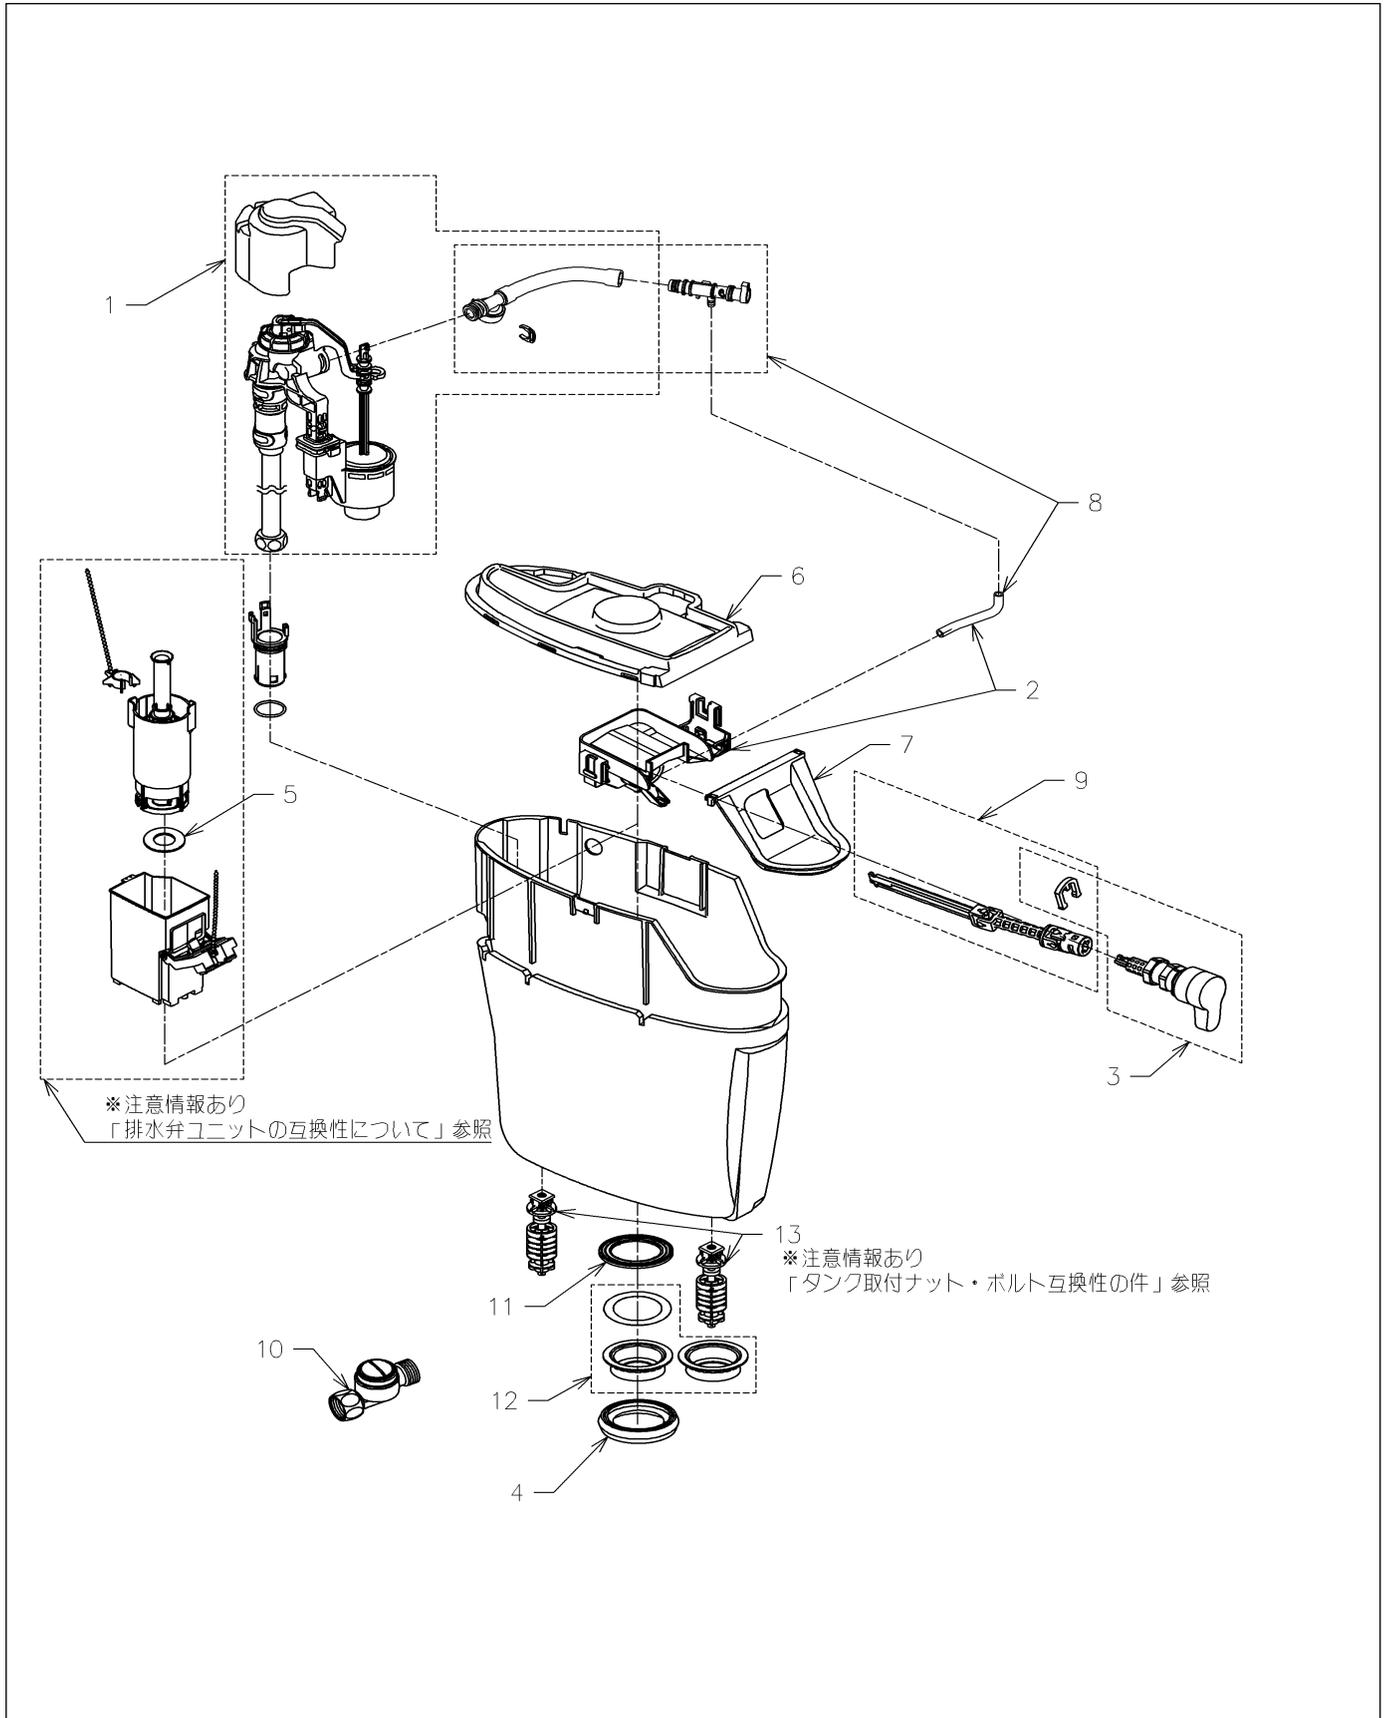


品番	HH11119ZS	品名	内部樹脂タンク式	1 / 4
----	-----------	----	----------	-------

希望小売価格：¥ 37,000 (税込価格：¥ 40,700)

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。  
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	HH11119ZS	品名	内部樹脂タンク一式	2 / 4
----	-----------	----	-----------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・排水弁ユニットの互換性について
- ・タンク取付ナット・ボルト互換性の件

■特記事項(1/2)

- ・タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。
- ・希望小売価格は代表色(パステルアイボリーほか)の価格を表示しています。色番によっては価格が変わる場合もございますので、ご注意ください。
- ・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。
- ・品番が掲載されていない部品につきましては、補修品が設定されておりませんので、補修品が設定されているセット単位での交換となります。
- 品質保証上補修対応できないもの(工場管理の組付け部品など)は、補修品設定されておりませんので、あらかじめご了承ください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
01	HH06028RR	立形ロータンク用ボールタップ13	¥ 7,600(¥ 8,360)	1		
02	HH07061N	排水レバーユニット	¥ 1,300(¥ 1,430)	1		
03	HH07065Z	レバーハンドル	¥ 2,500(¥ 2,750)	1		
04	HH08012S	密結パッキン	¥ 650(¥ 715)	1		
05	HH08018S	パッキン	¥ 1,450(¥ 1,595)	1		
06	HH09017R	カバー	¥ 1,700(¥ 1,870)	1		
07	HH09037	ふさぎカバー	¥ 370(¥ 407)	1		
08	HH11069Z	吐水ロユニット	¥ 2,150(¥ 2,365)	1		
09	HH11070R	ジョイントユニット	¥ 550(¥ 605)	1		
11	HH11198	パッキン	¥ 300(¥ 330)	1		
10	HH11292	フィルターユニット	¥ 2,750(¥ 3,025)	1		
12	HH12019	取付金具ユニット	¥ 1,200(¥ 1,320)	1		
13	HH12027	樹脂タンク取付ナット	¥ 1,150(¥ 1,265)	1		

■特記事項(2/2)

- ・分解図の中に専用工具が掲載されている分解図があります。補修品リストに専用工具が掲載されていない場合は別売品です。

品番	HH11119ZS	品名	内部樹脂タンクー式	3 / 4
----	-----------	----	-----------	-------

衛生陶器補修品互換性情報	No.E0010
--------------	----------

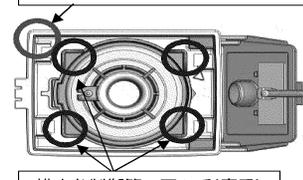
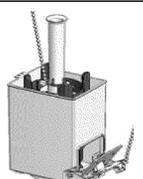
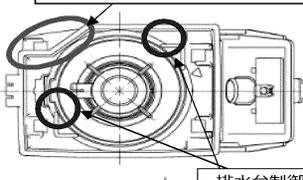
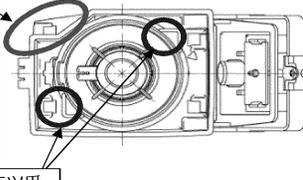
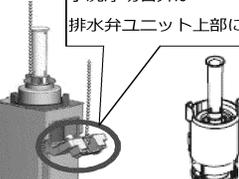
件名：排水弁ユニットの互換性について

対象製品  
SH214/215系,SH220/221BA系,SH320/321系,SH230/231系,SH330/331系,

手順① タンク品番を確認する

<p><b>A【初期タイプ】</b> 発売：2010年8月～2012年1月 SH220BA,SH221BA, SH320BA,SH321BA 等 発売：2011年4月～2012年1月 SH214BA,SH215BA 等</p>	<p><b>B【中期タイプ】</b> 発売：2012年2月～2014年11月 SH220BAS,SH221BAS 発売：2012年2月～2017年7月 SH320BAS,SH321BAS 発売：2012年2月～ SH214BAS,SH215BAS, SH214BAKS,SH215BAKS 等</p>	<p><b>C【後期タイプ】</b> 発売：2014年8月～2017年7月 SH330BA,SH331BA 等 発売：2014年12月～2019年1月 SH230BA,SH231BA 等</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

手順② 排水弁形状を確認する

<p><b>ア</b></p> <p>排水弁小タンク：四角形(廃番)</p>  <p>排水弁制御筒：四ツ爪(廃番)</p> 	<p><b>イ</b></p> <p>排水弁小タンク：一部切り欠き</p>  <p>排水弁制御筒：二ツ爪</p>  <p>小洗浄切替弁が排水弁ユニット下部にある</p>	<p><b>ウ</b></p>  <p>小洗浄切替弁が排水弁ユニット上部にある</p> 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

手順③ 制御筒ユニット交換の可否を確認する

<p>制御筒ユニット交換× 排水弁ユニットでの交換となります。</p>	<p>制御筒ユニット交換○ :HH11071N お得意様にて交換が可能です。</p>	<p>制御筒ユニット交換○ :HH11293 お得意様にて交換が可能です。</p>
-----------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------

いずれの場合も、排水弁ユニットごと交換の際はTOTOメンテナンスへご依頼ください。

＜ポイント＞

- ・排水弁小タンクと制御筒は対になっており、組違い(例：小タンク四角形+制御筒二ツ爪etc.)はできません。
- ・なお制御筒下のパッキンは、全タイプともHH08018Sで共通で、お得意様にて取替可能です。
- ・樹脂タンクごと取替している等で、タンク品番と排水弁ユニットの形状が合致しない場合は、排水弁ユニットの形状を確認の上、対応ください。

<p><b>Aのタンク⇒ア。</b> 内部樹脂タンクー式または排水弁ユニットごと交換すれば、<b>イ・ウ</b>の可能性もあり</p>	<p><b>Bのタンク⇒イ。</b> 内部樹脂タンクー式または排水弁ユニットごと交換すれば、<b>ウ</b>の可能性もあり</p>	<p><b>Cのタンク⇒ウのみ。</b></p>
-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	--------------------------

品番	HH11119ZS	品名	内部樹脂タンク式	4 / 4
----	-----------	----	----------	-------

衛生陶器補修品互換性情報 No. E0017

件名 タンク取付ナット・ボルト互換性の件

対象製品  
SH214/215系、SH220/221系、SH320/321系

タンク取付ボルトを交換する場合、ナットの組み合わせによっては互換性がないため、以下の注意事項をご確認のうえ、正しい組み合わせでセットしてください。

**タンク取付ボルト 新旧の違い**

(旧型品) ワンタッチナット式      (新型品) ねじ込み式

タンク  
ナット位置  
便器

白色      ねじが先端まで切られている      黒色      ねじが途中まで切られている

<新型品への仕様変更理由> 施工不良によるゆるみ、ぐらつきなどのリスク軽減

①正しい組み合わせ例      ②間違った組み合わせ例

ねじが途中までしかない

【同梱品】 ねじ込み式のナット (黒色)

ワンタッチ式のナット (白色)

《ポイント》

- \* 正しい組み合わせでない場合は、タンクと便器との固定が不安定となり、水漏れする可能性があるため、必ず正しい組み合わせで施工してください。
- ①正しい組み合わせ：ねじが途中までしかないボルトとねじ込み式ナット（黒色）
- ②間違った組み合わせ：ねじが途中までしかないボルトとワンタッチナット（白色）

\* タンク取付ボルト（発注品番：HH12019）を手配し、同梱している2セット全てを上記正しい組み合わせで交換してください。

\* 内部樹脂タンク側に固定座（右図）がありますが、流用可能です。流用する場合は、タンク取付ボルト（発注品番：HH12018）になります。

タンク側の固定座  
（内部樹脂タンク側部品）