

TOTO

東陶機器株式会社

# 電温用

## シングルレバー混合栓

# TOTO 取扱説明書


商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ



0120-03-1010

受付時間：平日 9:00～18:00  
土・日・祝日 10:00～18:00  
(夏期休暇・年末年始を除く)

99.4.09

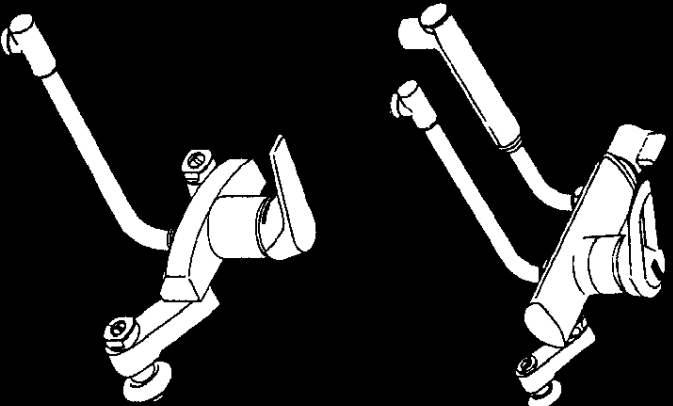

■このたびは、TOTO電温用シングルレバー混合栓をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みの方え、正しくお使いください。  
■この説明書は、保証書とともに大切に保存してください。

### もくじ

安全上の注意	1～2
特長・各部のなまえ	3～4
使い方	5
使用上の注意	6～7
手入れのしかた	8～10
故障したときは	11

本社 〒802-8601 北九州市小倉北区中島2-1-1……………ビル電話受付台(093)951-2111

99.04

032336R

再生紙を使用しています

# 安全のために必ずお守りください

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっていきます。


**⚠ 注意** この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。


※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

## ⚠ 注意

(1) 水栓の表面に直接肌を触れないようにしてください。  
水栓の左側は給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。

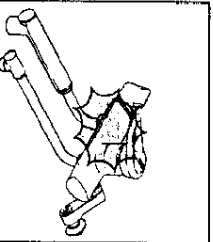


T235U型

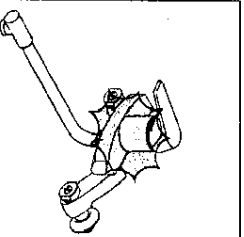


T230U型

(2) 熱湯をお使いのときは、直接肌を触れないでください。カランは高温になっており、やけどをするおそれがあります。(カラン付)

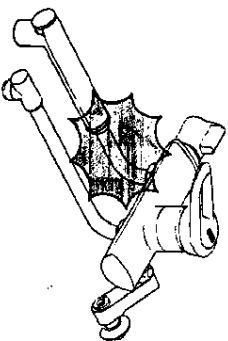


T235U型の場合


(3) 高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。次に使用すると、水栓内に滞留した高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

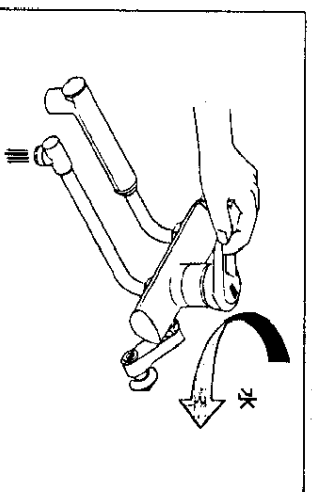

(4) レバーハンドルの温度位置を確かめた後、吐水してください。高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

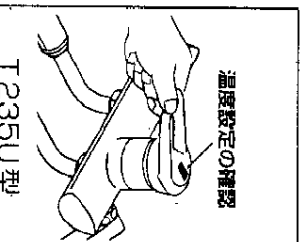


T235U型

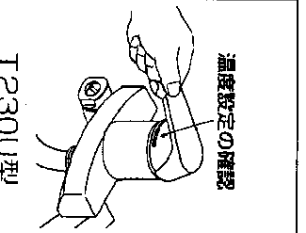

T230U型

(5) レバーハンドル操作の急閉止は、配管から漏水を起すことがありますので、ゆっくり操作してください。漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

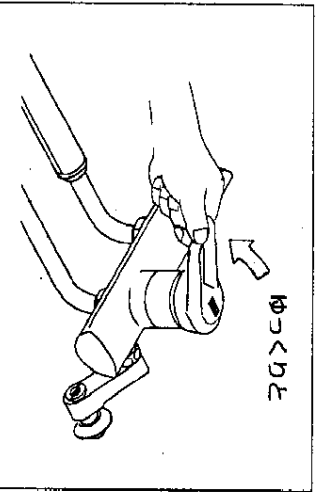


ゆっくりと

# 特長・各部のなまえ


## 操作は簡単!!

1. リバーハンドルのワンタッチ操作で、吐水・止水、温度調節から吐水量の調節までできます。  
※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。
2. 熱湯専用ハンドル操作により、熱湯が熱湯専用カラシから吐水されま  
す。(T235U型の場合のみ)

T235U型

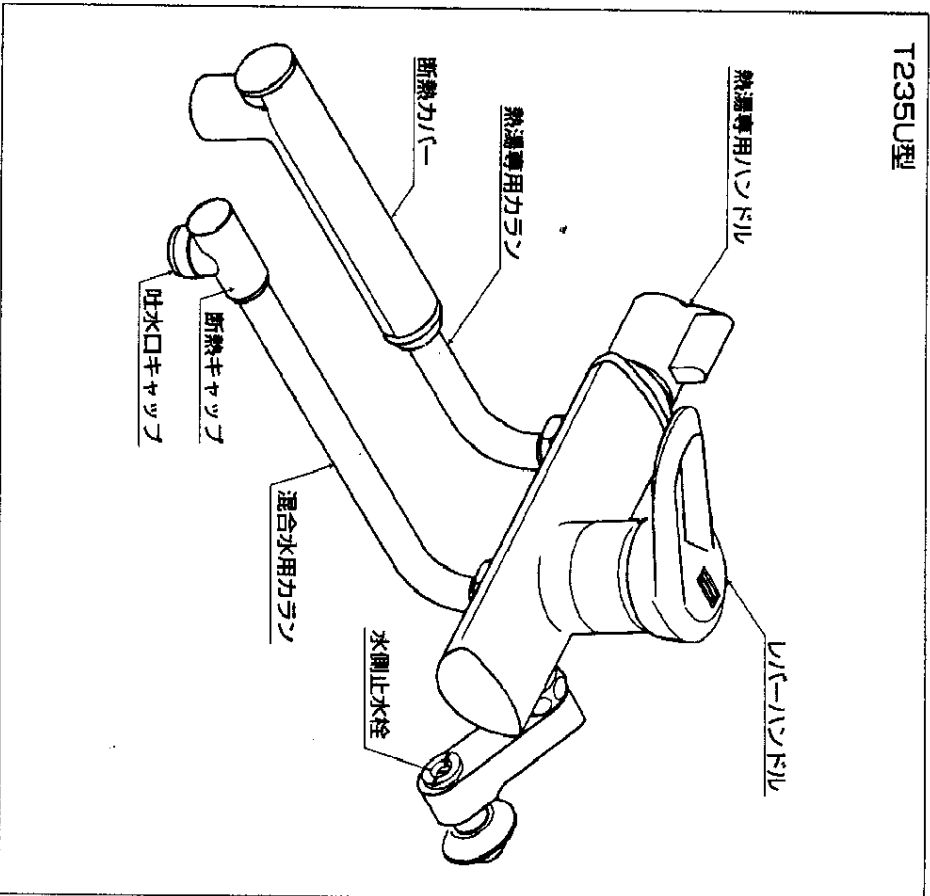


T230U型

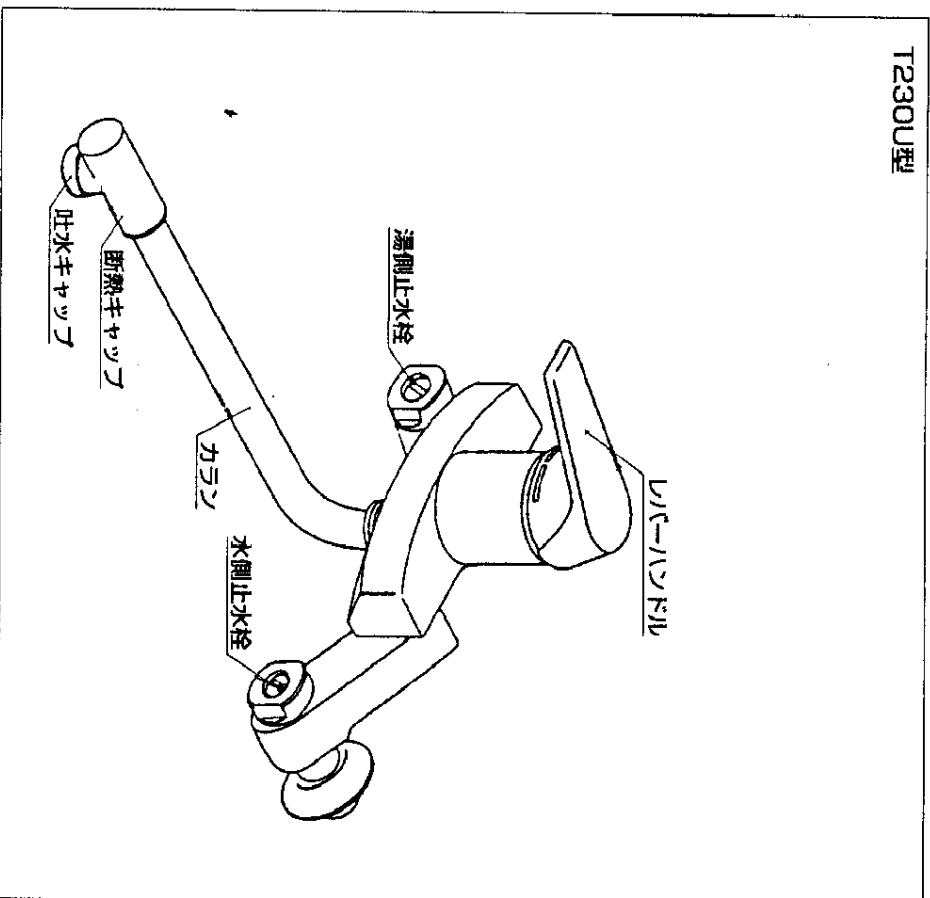


# 使い方

## 吐水と止水

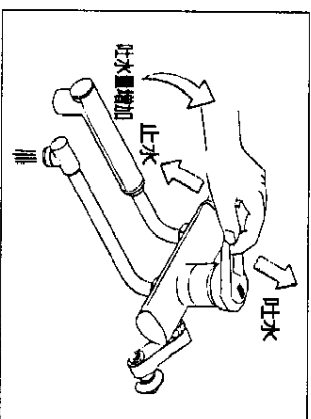

どの位置でも、レバーハンドルを上  
げると吐水し、下げると止水します。  
吐水量はレバーハンドルを上げるに  
したがって多くなります。


## 温度調節

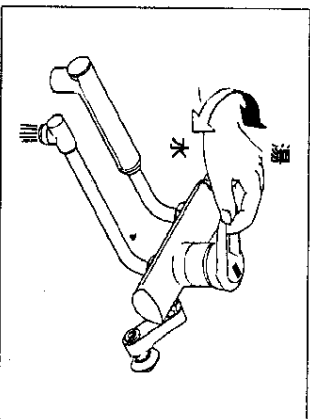

温度調節はレバーハンドルの回転で  
行います。レバーハンドルを右にい  
っぱい回すと水、左に回すにつれて  
しだいに温度が上り、左いっぱい  
最高になります。

注) 本製品は湯側いっぱいハンドルを回し  
ても必ず湯に水が混ざるよう設定され  
ているため、ハンドルのセンター位置に  
対し、湯側と水側の回転角度が異なりま  
す。

## 熱湯の吐水

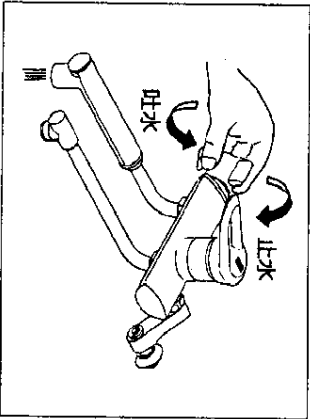


熱湯専用ハンドルを手前に回すと熱  
湯専用スバウトから熱湯が吐水され  
ます。  
(T235U型の場合のみ)


# 使用上の注意

熱湯を使用しますので、やけどなどの事故がないよう、必ず次の注意事  
項を守ってください。

## やけどに注意

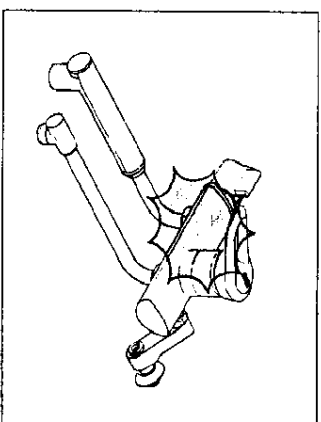


混合栓本体の左側および熱湯用カラ  
ンは熱湯使用のため金属の表面が熱  
くなりますので直接ふれないでくだ  
さい。  
また、熱湯用カラソン (T235U型)  
からは、95℃前後の熱湯が吐水さ  
れますので、取扱いは、十分気を  
つけてください。

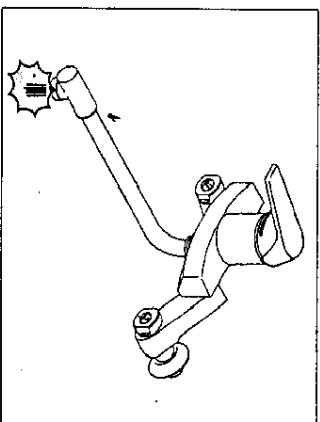

混合水を吐水中に、給水圧の変化に  
より吐水温度が変化する場合があります。  
特に給水圧が下がった場合には、吐  
水温度が高くなりますのでやけどに  
注意ください。

## ハンドルの操作はゆっくりと

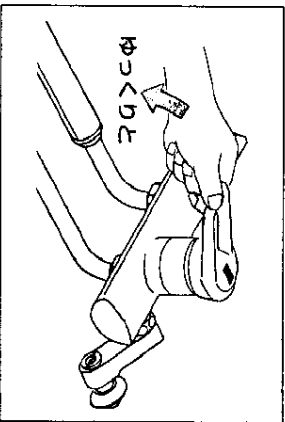

水を止めるときは、レバーハンドル  
をゆっくり下げてください。速く操  
作しようとするとき抵抗が発生し重  
く感じる場合がありますが、これは  
水撃 ※により発生する音を低減させ  
る機構がはたらいているためです。  
※) 配管中の水の流れを急に止める  
ことにより圧力が上昇する現象。

# 手入れのしかた


## 吐水口先端に浄(清)水器をお取付けの場合

- カートリッジ一体形の浄水器をお取付になりますと、カランの動きが悪くなったり、カラン部のパッキン類が磨耗し、耐久性が低下することがありますので、あらかじめご了解ください。
- 止水機能を持った浄水器(浄水器そのもので、水を出したり止めたりすることのできる浄水器)は、カラン部からの漏水のおそれがありますので、お取付けはできません。

## 給湯機が瞬間型の場合

1. 吐水量が少ないと給湯機が着火しないことがありますのでハンドルはできるだけ全開で使用ください。
2. 給水圧力が高く、吐水量が多すぎる場合はレバーハンドルで調節を行ってください。(レバーハンドルを全開にすると吐水量が多すぎる場合は、止水栓であらかじめ流量調節を行ってください。)
3. 次の場合は、給湯機が着火しにくくなる場合があります。その場合は給湯機の設定温度(能力切替式の場合は能力)を少し下げてください。
  - 給水圧力が低いとき
  - 水温が高いとき


いつまでも美しさを保つために柔らかい布でみがき、めっきされたところはときどきシンナー油やカーブックスなどをしみて布でみがいてください。ただし、樹脂部に付着すると光沢を失いますので、付着しないよう十分注意してください。

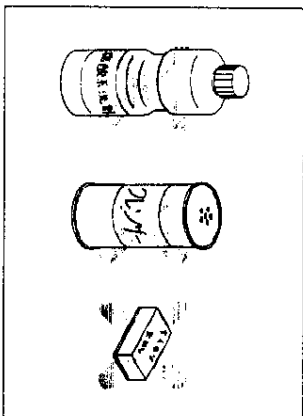

クレンザー・みがき粉などや粗い粒子を含む洗剤及びナイロンたわしなどはめっき面を傷つけますので使用しないでください。また酸性洗剤はめっきを侵しますので使用しないでください。まちがって使用したときはすぐに水洗いしてください。



## 吐水口の掃除

吐水口がつかると吐水量が少なくなったり、温度調節がうまくできなくなるなど十分な機能が発揮されなくなりしますのでときどき吐水口を掃除してください。

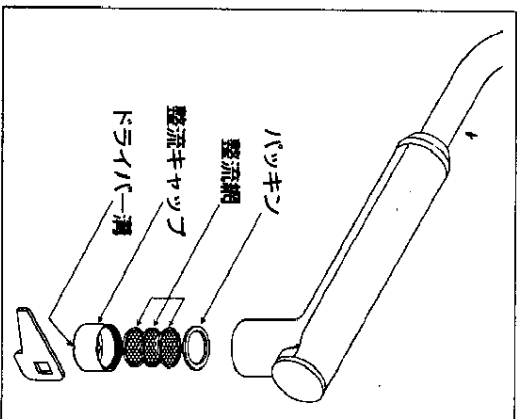


1. 熱湯専用スバウト部(T235U型) 整流キャップのドライバー溝に開閉工具を差込み整流キャップをゆるめて外してください。整流キャップ内の整流網を取り出し、網目につまったゴミをブラシなどで取除いてください。但し、出湯後しばらくは熱いので注意してください。

2. 混合水用又はウト部  
吐水ロキヤツプを外してください。  
網目につまったごみをブラシなどで取除いてください。

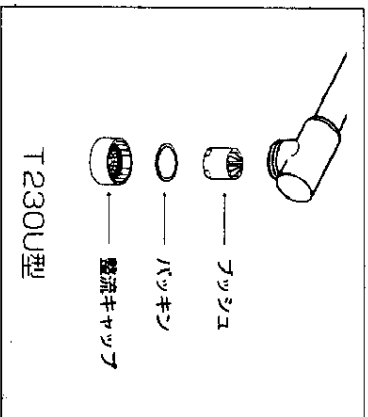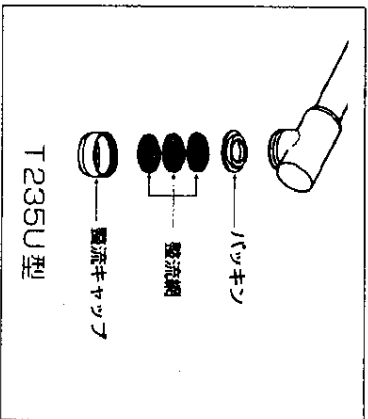


### 断熱カバーの取外し方法 (T235U型)

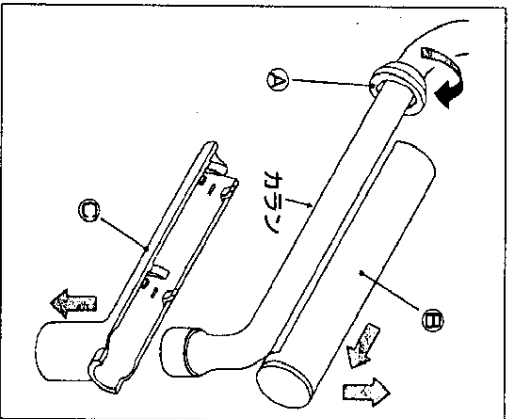


1. 左図のⒶを矢印方向にまわし、カラン根元側へ引っ張ってください。
2. 左図のⒷを手前へスライドさせ上へ持ちあげるようにしてカランから外してください。
3. 左図のⒸの手前側を下にすらすように引張りカランから外してください。

ストレーナがつまると吐水量が少なくなったり、水又は熱湯が出なくなるなど十分な機能が發揮されなくなりますのでときどきストレーナを掃除してください。(T235U型)

ドライバーで湯側・水側の止水栓を閉じてください。

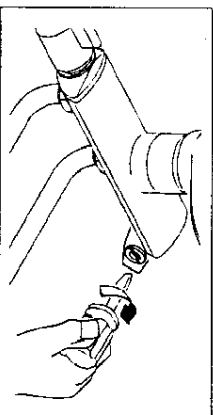


開閉工具

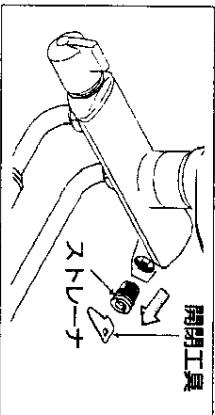

ストレーナ

開閉工具を溝に差しこみ、ストレーナをゆるめて取出してください。

ストレーナの網目につまったごみをブラシなどで取除いてください。

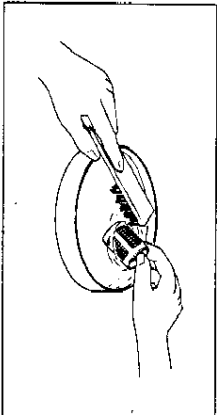

※T230U型にはストレーナはついておりません。

## 故障したときは

故障したときの修理はお取付工事店にご依頼ください。  
なお、ご不明な点がございましたらお客様相談室にお問合せください。

## 修理を依頼される前に

簡単な故障はご家庭でも直せますので、修理を依頼される前に、下表の点検をしてください。

現象	お調べいただくところ
■吐水量が少ない	●止水栓は全開されていますか。 ●吐水口の目づまりはありませんか。
■高温しが出ない	●水側の止水栓は全開されていますか。
■低温しが出ない	●混合栓に湯がきていますか。 ●湯側の止水栓は全開されていますか。
■温度調節がうまくできない	●止水栓は全開されていますか。 ●混合栓に湯がきていますか。 ●吐水口の目づまりはありませんか。
■止水しない	●ハンドルは全開になっていますか。

## 本体内部は分解しないでください

本体内部は精密加工された特殊セラミックバルブを組立調整しておりますので、絶対に分解しないようにしてください。

●メモしておくくと便利です。

購入年月日	購入店名
年 月 日	電話 (     )

製造中止後の補修用性能部品（製品の性能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取替えの必要が発生する可能性の大きいもの：パッキン等）の供給期間は10年です。